

**BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA  
IULIAN DIACONESCU**

str. Dr. Dimitrie Ernei 4

Piatra Neamț

tel: 0733.049263

**SOLUTII DE  
REMEDIERE TEHNICA  
A INFILTRATILOR  
DIN MUZEUL CURTII  
DOMNESTI II  
- REPARATII BECIUL DOMNESCU -**

**STR. STEFAN CEL MARE  
PIATRA NEAMȚ  
JUD. NEAMȚ**

*Pr.nr. 30/2015*

*Faza: .....*

*Beneficiar:  
MUN. PIATRA NEAMTR*

*Proiectant general:  
B.I.A. IULIAN DIACONESCU*



# BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA IULIAN DIACONESCU

str. Dr. Dimitrie Enescu 4  
Piatra Neamt  
Tel: 0733.049263

Denumire proiect :  
**SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATILOR**  
**DIN MUZEUL CURTII DOMNESTI II**  
**-REPARATII BECIUL DOMNESC-**  
str. Stefan cel Mare nr.4,  
Piatra Neamt, jud. Neamt

## LISTA DE SEMNĂTURI

### SPECIALITATEA

### PROIECTANT persoana

### SEMNATURA/ STAMPILA

PROIECTANT GENERAL

**B.I.A. IULIAN DIACONESCU**  
Piatra Neamt  
arh. Diaconescu Iulian



ARHITECTURA :

**B.I.A. IULIAN DIACONESCU**  
Piatra Neamt  
arh. Diaconescu Iulian

EXPERTIZA TEHNICA:

**EXPERT TEHNIC ATESTAT**  
**MCC, MLPTL**  
ing. Murariu Virgil



# BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA IULIAN DIACONESCU



str. Dr. Dimitrie Ernici 4

Piatra Neamt

Tel: 0733.049263, FAX: 0233.226220

Denumire proiect:

SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATIILOR  
DIN MUZEUL CURTII DOMNESTI II  
-REPARATII BECIUL DOMNESC-

str. Stefan cel Mare nr.4,

## MEMORIU TEHNIC GENERAL

**I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :**  
**SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATIILOR**  
**DIN MUZEUL CURTII DOMNESTI II**  
**REPARATII BECI DOMNESC**  
Str. Stefan cel Mare, Piatra Neamt, jud. Neamt

### **II. BENEFICIARUL INVESTITIEI :**

**Titularul investiției:**  
MUN. PIATRA NEAMT

**Beneficiarul investiției:**  
MUN. PIATRA NEAMT

**Elaborator:**  
Birou Individual de Arhitectura – Iulian Diaconescu  
str. Dr. Dimitrie Ernici 4, Piatra Neamt,  
in colaborare cu expert dr. Ing. Murariu Virgil, atestat MCI-MCS

**Tema:**  
La cererea beneficiarului s-a intocmit documentatie pentru reparatii in perioada de garantie pentru investitia « Beciul Domnesc », str. Stefan cel Mare, parte integranta din « Ansamblul Curtea Domneasca ». Cod LMI : NT-II-m-A-10567.02, sec. XV - ruine, azi muzeu modernizat, dar deteriorat din cauza infiltratiilor.

### **III. DESCRIEREA OBIECTIVULUI**

#### **SCURT ISTORIC**

**Asezare-localizare**  
Orasul Piatra- Neamt este situat in partea de nord- est a tarii, pe valea raului Bistrita, mai exact la iesirea acestuia dintre munti, la confluenta cu paraul Cuiejdi. Se situeaza la extremitatea vestica a Depresiunii Cracau- Bistrita, chiar la interferenta dintre munti si dealuri, dintre Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei.

#### **Cadrul natural - elemente de geologie**

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic- paleogen ( argile,

marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic (argile, gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si albiile apelor).

### Clima

Fiind situat intr-o minidepresiune, localitatea este adăpostita de masele de aer rece si de gerurile din timpul iernii.

Clima este in general blanda, cu veri scurte dar placute si ierni domoale. Din datele statistice se cunoaste ca temperatura maxima inregistrata pana acum a fost de 38,6 °C iar minima a fost de -32°C. Temperatura medie pe durata a 365 de zile oscileaza de la un an la altul. Astfel, au fost ani in care media a fost de 7,5°C, dar si ani in care media a fost de 9 °C. Cu toate acestea, temperatura medie anuala este considerata de 8,4 °C.

Regiunea Piatra-Neamt a fost locuita din cele mai vechi timpuri datorita unui mediu natural favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei civilizatii prospere.

Descoperiri arheologice de o inestimabila valoare redau imaginea completa a unei populatii cu un ridicat standard de viata si cu un rafinament artistic exceptional, care a dat nastere, cu milenii an urma Culturii Cucuteni.

Cea mai veche asezare descoperita pe raza orasului Piatra-Neamt este cea de la Poiana Ciresului si care apartine mezoliticului (cca. 12.000 i.e.n.).

Sapaturile arheologice efectuate atesta locuirii stravechi, la Batca Doamnei, Ciritei, Lutarie, Valeni-Bolovoia, Cozla si Darmanesti, unde au fost descoperite fragmente de ceramica, obiecte de piatra si silex apartinand civilizatiei Cucuteni (cca. 3.600 - 2.600 i.e.n.), epocii bronzului (mileniul II i.e.n.) si civilizatiei geto-dacice (sec. II i.e.n. - II e.n.). In urma sapaturilor efectuate in anii '50, au fost descoperite importante vestigii medievale la Batca Doamnei si la Curtea Domneasca.

Daca civilizatia eneolitica si-a facut simtita prezenta prin frumusetea ornamentatiei ceramicii pictate si prin formele acesteia, civilizatia geto-dacica a daruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orasului prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o asezarile fortificate de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (sec. I i.e.n. - I e.n.). Acest fapt denota existenta unui puternic centru politic, economic si spiritual, Petrodava fiind inscrisa de catre Claudiu Ptolemeu in cunoscuta sa Geographica. Dupa cucerirea ei de catre romani, asezarea si-a incetat existenta, dar urmele descoperite atesta continuarea locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al asezarii de la Lutarie dateaza din secolele V-VI.

Primele mentiuni scrise despre aceasta asezare sunt datorate Cronicii rusesti (cca.1387-1392) si documentelor ocazionate de expeditia regelui Sigismund de Luxemburg in Moldova an anul 1395. Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra".

Orasul Piatra Neamt este mentionat documentar pentru prima data in 1387 sub numele de Kamena (Piatra) intr-o lista a oraselor mentionata de russi. In anul 1431 apare sub denumirea de Targul de la Piatra lui Craciun dar statutul de targ domnesc il primeste doar in anul 1453. Curtea domneasca de aici construita de Stefan Cel Mare este mentionata in mai multe randuri (1552, 1570, 1594). Asezarea a purtat numele de Piatra pana in anul 1859 cand se adauga cuvantul Neamt, devenind astfel Piatra Neamt. Aceasta masura a fost necesara pentru a deosebi orasul de alte localitati care purtau numele de Piatra si care erau destul de numeroase la aceea vreme.

Atestată documentar în 1491 aprilie 20, Curtea domnească din Piatra Neamț face parte din lungul șir de astfel de complexe arhitectonice din Moldova. Acest fenomen nu este caracteristic doar Moldovei sau Țării Românești, ci este unul comun lumii medievale, originea acestuia găsindu-se în spațiul vest-european. Domnul însoțit de suita sa, de dregătorii principali ai cancelariei domnești, folosesc aceste curți drept reședințe temporare în vederea exercitării prerogativelor domnești. Astfel,

curțile domnești trebuie să asigure un spațiu de locuit cu un grad ridicat de confort, potrivit unui domn și însoțitorilor săi, precum și posibilitatea accesului la serviciile religioase ale unui lăcaș de cult.

Prezența temporară a familiei domnești atrage și obligativitatea satisfacerii unor nevoi de ordin economic, mergând de la furnizarea unor mijloace de deplasare și până la asigurarea unor servicii casnice sau meșteșugărești. Pe lângă dimensiunea economică putem aduce în discuție și pe cea administrativă, căci curtea domnească ne este însăși ca un nucleu în jurul căruia gravita întreaga administrație a ocolului domnesc: de aici pleau toate deciziile domnului, aici se adunau slugile domnești și aici se străgeau veniturile de pe domeniul domnesc. Curtea ne este arătată și ca instanță de judecată, ea fiind locul unde se judecau, atât de domn, cât și de reprezentanții acestuia în teritoriu, diverse pricini. De asemenea, o altă dimensiune importantă este cea militară, curtea fiind locul de adunare a oștii teritoriale.

Din punct de vedere structural, sursele scrise și cele arheologice vin să ilustreze modul în care răspunde Curtea domnească din Piatra acestor multiple destinații, dezvăluindu-ne existența unei întregi serii de componente constructive, și anume: casele domnești cu spațiile sale de locuit și depozitare, biserică, turnul-clopotniță și, desigur – chiar dacă nu sunt încă atestate arheologic – anexele Curții domnești – Beciul Domnesc, azi *Muzeul Curtii Domnesti*.

## **SITUATIA EXISTENTA - DISFUNCTIONALITATI**

In perioada de garantie, după receptia lucrarilor de construire și amenajare a ansamblului, au apărut probleme tehnice în exploatarea clădirii. Constructirul a încercat, dar cu un rezultat de scurta durată remedierea acestora.

Analizand situația, enumerez urmatoarele disfunctionalități generate de eventualele greseli de execuție :

1. Infiltratii de apa la nivelul boltii de acces în muzeu (foto 1a,b),
2. Infiltratii de apa la nivelul boltii de trecere dintre holul de intrare și sala expunere(foto 2),
3. Infiltratii de apa la nivelul boltiilor salii de expunere(foto 3),
4. Deteriorarea elementelor de lemn de la vitrinele exponatelor(foto 4),
5. Deteriorarea pardoselii de lemn din zona salii de expunere – acolo unde sunt infiltratii la bolti(foto 5),
6. Scurgeri de apa prin tubulatura sistemului de ventilatie, scurgeri ce au creat o creștere a umiditatii interioare și degradarea boltilor, de gips-carton(foto 6),
7. Infiltratii la nivelul aticului aferent luminatorului salii – ce a condus la degradarea arcelor din zidarie și a boltelor(foto 7),
8. Infiltratii de ape meteorice în holul(sasul) grupului sanitar(foto 8),
9. Infiltratii la nivelul peretilor grupului sanitar – cabina din partea dreapta(foto 9),
10. Mortarul care a fost utilizat la rostuirea pietrelor a devenit plastic sub influența apei – în zona unde există infiltratii din instalatia de ventilatie(foto 10).

### **CAUZE:**

1. Hidroizolarea deficitara a platformelor de beton ce acopera muzeul (beciul) curții domnesti,
2. Neracordarea hidroizolatiilor la pereti/atice,
3. Posibil deteriorarea acestor hidroizolatii pe timpul placarii cu piatra și/sau folosirea de materiale de calitate inferioara,
4. Distrugerea/ vandalizarea luminatoarelor zenitale,
5. Statia de tratare a aerului/centrala de aer conditionat defecta, în sensul scurgerii de apa, pe tubulatura,
6. Reparatii ulterioare cu utilizarea de silicon nespecific – acesta s-a desprins de pe surafete, devenind ineficient,
7. Nu s-a realizat sau s-a realizat superficial hidrofobizarea zidariei de piatra,

8. Reteta mortarului utilizat la rostuirea pietrei permite inmuierea acestuia sub actiunea apei,
9. Posibile cauze ale infiltratiilor sunt si aparitia unor izvoare generate de noua configuratie a zonei (pereti din beton la parcare), da si faptul ca apele meteorice colectate de pe invelitoarea liceului se scurg in zona de teren vegetal limitrofa beciului (Muzeul Curtii Domnesti).

## **SITUATIA PROPSUSA- REMEDIERI – ETAPA I**

### **Refacerea etanseietatilor si finisajelor:**

- Identificarea zonelor de infiltratii cauzate de degradarea hidroizolatiei sau incorecta executiei a acesteia
- Decopertarea si curatarea suprafetelor, inclusiv a aticelor – pentru refacerea racordului la verticala
- Umplerea fisurilor si a rosturilor cu material elastic, hidroizolator
- Realizarea scafelor pentru racordurile la verticala
- Impermeabilizarea suprafetelor
- Amorsarea suprafetelor ce se hidroizoleaza
- Pozare mortar pasta pentru hidroizolatie
- Montare, prin lipire, membrane hidroizolatoare pe baza de bitum armat – 3 straturi, din care ultimul cu granule de ardezie
- Turnare mortar pentru protectie hidroizolatie
- Montarea pavelelor existente pe pat de nisip
- Placare atice cu piatra identica cu ceea ce s-a prevazut in proiectul initial
- Refacere invelitori
- Injectari la pereti din piatra
- Refaceri (tavane rigips, vopsitorii, zugraveli, reintegrare cromatica, etc)
- Refaceri elemente de mobilier
- Turnarea unui cordon pe baza de bitum pentru etanseiezarea rosturilor trotuarelor, inclusiv fata de cladirea invecinata
- Impermeabilizarea elementelor de beton aparent(trotuare, rigole)
- Executarea de rigole perimetrale „Beciului”

### **Repararea instalatiei de aer conditionat:**

- Demontarea instalatiei existente
- Identificarea disfunctionalitatilor
- Inlocuirea elementelor defecte
- Eliminarea condensului catre exterior
- Asamblarea si punerea in functiune a instalatiei
- Pornirea si oprirea centralei va fi gestionata de un senzor de umiditate si temperatura

### **Reparatii la „Teatrul Tineretului”**

- Reparatii sistem pluvial (jgheaburile din cupru)
- Reparatii tencuieli decorative (praf de piatra)
- Reparatii placare soclu (granit)

### **Reparatii la „Muzeul de arta”**

- Reparatii placaj granit la trepte
- Reparatii placare soclu (granit)
- Executare hidroizolatii la trotuar – cordon de bitum
- Reparatii tencuieli exterioare la terasa
- Reparatii plinta din piatra la terasa
- Reparatii la vopsitorii tamplarie lemn
- Reparatii tencuieli si zugraveli interioare

### **Reparatii la „Muzeul de etnografie”**

- Reparatii tencuieli si zugraveli interioare
- Reparatii tencuieli si zugraveli exterioare
- Reparatii placare soclu (granit)

### **SITUATIA PROPUZA- REMEDIERI – ETAPA a II-a**

#### **Sistematizarea apelor pluviale:**

- Realizarea colectarii apelor de pe invelitoatoare C.N. „Petru Rares” in sistem etans si dirijarea acestora catre sistemul pluvial centralizat al municipiului
- Refacerea trotuarelor din jurul monumentului, inclusiv a celor ce sunt cauza infiltratiilor, chiar daca acestea sunt tangentiale C.N. „Petru Rares”
- Turnarea unui cordon pe baza de bitum pentru etanseiezarea rosturilor trotuarelor, inclusiv fata de cladirea invecinata
- Impermeabilizarea elementelor de beton aparent(trotuare, rigole)

#### **Lucrari in conformitate cu expertiza tehnica:**

- Foraj vertical pozitionat in spatiul verde din imediata vecinatate a beciului cu sistem de filtru invers pentru colectarea apelor subterane – se va monta si pompa submersibila.
- Foraj vertical pozitionat in spatiul verde situat intre platforma de peste parcare si cladirea Colegiului National „Petru Rares”, cu sistem de filtru invers pentru colectarea apelor subterane
- Cele doua foraje se vor racorda la reteaua pluviala municipală
- Realizarea de barbacane in „pasi de pelerin” in zidul de sprijin din beton aferent strazii Stefan cel Mare
- Realizarea de rigole acoperite de colectare a apelor rezultate din barbacane.

**Nota: Lucrarile de hidroizolatie se vor executa in perioada optima de executie pentru acest tip de lucrari, adica intre 15 martie si 15 octombrie**



**BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA  
IULIAN DIACONESCU**

str. Dr. Dimitrie Ernici 4

Piatra Neamt

tel: 0733.049263, FAX: 0233.226220



Denumire proiect :

**SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATIILOR  
DIN MUZEUL CURTII DOMNESTI II  
-REPARATII BECIUL DOMnesc-**

**str. Stefan cel Mare nr.4.**

**MEMORIU TEHNIC**  
**ETAPA I**

**I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :**  
**SOLUTII DE REMEDIERE TEHNICA A INFILTRATIILOR**  
**DIN MUZEUL CURTII DOMNESTI II**  
**REPARATII BECI DOMnesc**  
Str. Stefan cel Mare, Piatra Neamt, jud. Neamt

**II. BENEFICIARUL INVESTITIEI :**

**Titularul investiției:**  
MUN. PIATRA NEAMT

**Beneficiarul investiției:**  
MUN. PIATRA NEAMT

**Elaborator:**  
Birou Individual de Arhitectura – Iulian Diaconescu  
str. Dr. Dimitrie Ernici 4, Piatra Neamt,  
in colaborare cu expert dr. Ing. Murariu Virgil, atestat MCI-MCS

**Tema:**  
La cererea beneficiarului s-a intocmit documentatie pentru reparatii in perioada de garantie pentru investitia « Beciul Domnesc », str. Stefan cel Mare, parte integranta din « Ansamblul Curtea Domneasca ». Cod LMI : NT-II-m-A-10567.02, sec. XV - ruine, azi muzeu modernizat, dar deteriorat din cauza infiltratiilor.

**III. DESCRIEREA OBIECTIVULUI**

**SCURT ISTORIC**

**Asezare-localizare**  
Orasul Piatra- Neamt este situat in partea de nord- est a tarii, pe valea raului Bistrita, mai exact la iesirea acestuia dintre munti, la confluenta cu paraul Cuiejdi. Se situeaza la extremitatea vestica a Depresiunii Cracau- Bistrita, chiar la interferenta dintre munti si dealuri, dintre Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei.

**Cadrul natural - elemente de geologie**

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic- paleogen ( argile,

marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic (argile, gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si albiile apelor).

### Clima

Fiind situat intr-o minidepresiune, localitatea este adaptata de masele de aer rece si de gerurile din timpul iernii.

Clima este in general blanda, cu veri scurte dar placute si ierni domoale. Din datele statistice se cunoaste ca temperatura maxima inregistrata pana acum a fost de 38,6 °C iar minima a fost de -32°C. Temperatura medie pe durata a 365 de zile oscileaza de la un an la altul. Astfel, au fost ani in care media a fost de 7,5°C, dar si ani in care media a fost de 9 °C. Cu toate acestea, temperatura medie anuala este considerata de 8,4 °C.

Regiunea Piatra-Neamt a fost locuita din cele mai vechi timpuri datorita unui mediu natural favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei civilizatii prospere.

Descoperiri arheologice de o inestimabila valoare redau imaginea completa a unei populatii cu un ridicat standard de viata si cu un rafinament artistic exceptional, care a dat nastere, cu milenii an urma Culturii Cucuteni.

Cea mai veche asezare descoperita pe raza orasului Piatra-Neamt este cea de la Poiana Ciresului si care apartine mezoliticului (cca. 12.000 i.e.n.).

Sapaturile arheologice efectuate atesta locuirii stravechi, la Batca Doamnei, Ciritei, Lutarie, Valeni-Bolovoiaia, Cozla si Darmanesti, unde au fost descoperite fragmente de ceramica, obiecte de piatra si silex apartinand civilizatiei Cucuteni (cca. 3.600 - 2.600 i.e.n.), epocii bronzului (mileniul II i.e.n.) si civilizatiei geto-dacice (sec. II i.e.n. - II e.n.). In urma sapaturilor efectuate in anii '50, au fost descoperite importante vestigii medievale la Batca Doamnei si la Curtea Domneasca.

Daca civilizatia eneolitica si-a facut simtita prezenta prin frumusetea ornamentatiei ceramicii pictate si prin formele acesteia, civilizatia geto-dacica a daruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orasului prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o asezarile fortificate de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (sec. I i.e.n. - I e.n.). Acest fapt denota existenta unui puternic centru politic, economic si spiritual, Petrodava fiind inscrisa de catre Claudiu Ptolemeu in cunoscuta sa Geographica. Dupa cucerirea ei de catre romani, asezarea si-a incetat existenta, dar urmele descoperite atesta continuarea locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al asezarii de la Lutarie dateaza din secolele V-VI.

Primele mentiuni scrise despre aceasta asezare sunt datorate Cronicii rusesti (cca.1387-1392) si documentelor ocasionate de expeditia regelui Sigismund de Luxemburg in Moldova an anul 1395. Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra".

Orasul Piatra Neamt este mentionat documentar pentru prima data in 1387 sub numele de Kamena (Piatra) intr-o lista a oraselor mentionata de rusi. In anul 1431 apare sub denumirea de Targul de la Piatra lui Craciun dar statutul de targ domnesc il primeste doar in anul 1453. **Curtea domneasca de aici construita de Stefan Cel Mare este mentionata in mai multe randuri (1552, 1570, 1594).** Asezarea a purtat numele de Piatra pana in anul 1859 cand se adauga cuvantul Neamt, devenind astfel Piatra Neamt. Aceasta masura a fost necesara pentru a deosebi orasul de alte localitati care purtau numele de Piatra si care erau destul de numeroase la aceea vreme.

Atestata documentar in 1491 aprilie 20, Curtea domneasca din Piatra Neamt face parte din lungul sir de astfel de complexe arhitectonice din Moldova. Acest fenomen nu este caracteristic doar Moldovei sau Tarii Romanesti, ci este unul comun lumii medievale, originea acestuia gasindu-se in spatiul vest-european. Domnul insotit de suita sa, de dregatorii principali ai cancelariei domnesti, folosesc aceste curti drept reședințe temporare in vederea exercitării prerogativelor domnesti. Astfel,

curțile domnești trebuie să asigure un spațiu de locuit cu un grad ridicat de confort, potrivit unui domn și însoțitorilor săi, precum și posibilitatea accesului la serviciile religioase ale unui lăcaș de cult.

Prezența temporară a familiei domnești atrage și obligativitatea satisfacerii unor nevoi de ordin economic, mergând de la furnizarea unor mijloace de deplasare și până la asigurarea unor servicii casnice sau meșteșugărești. Pe lângă dimensiunea economică putem aduce în discuție și pe cea administrativă, căci curtea domnească ne este înfățișată ca un nucleu în jurul căruia gravita întreaga administrație a ocolului domnesc: de aici pleau toate deciziile domnului, aici se adunau slugile domnești și aici se strângeau veniturile de pe domeniul domnesc. Curtea ne este arătată și ca instanță de judecată, ea fiind locul unde se judecau, atât de domn, cât și de reprezentanții acestuia în teritoriul, diverse pricini. De asemenea, o altă dimensiune importantă este cea militară, curtea fiind locul de adunare a oștii teritoriale.

Din punct de vedere structural, sursele scrise și cele arheologice vin să ilustreze modul în care răspunde Curtea domnească din Piatra acestor multiple destinații, dezvăluindu-ne existența unei întregi serii de componente constructive, și anume: casele domnești cu spațiile sale de locuit și depozitare, biserică, turnul-clopotniță și, desigur – chiar dacă nu sunt încă atestate arheologic – anexele Curții domnești – Beciul Domnesc, azi *Muzeul Curtii Domnesti*.

### **SITUATIA EXISTENTA - DISFUNCTIONALITATI**

In perioada de garantie, după receptia lucrarilor de construire și amenajare a ansamblului, au apărut probleme tehnice în exploatarea clădirii. Constructirul a încercat, dar cu un rezultat de scurta durată remedierea acestora.

Analizând situația, enumerez următoarele disfunctionalități generate de eventualele greseli de execuție :

1. Infiltratii de apa la nivelul boltii de acces în muzeu (foto 1a,b),
2. Infiltratii de apa la nivelul boltii de trecere dintre holul de intrare și sala expunere(foto 2),
3. Infiltratii de apa la nivelul boltiilor salii de expunere(foto 3),
4. Deteriorarea elementelor de lemn de la vitrinele exponatelor(foto 4),
5. Deteriorarea pardoselii de lemn din zona salii de expunere – acolo unde sunt infiltratii la bolti(foto 5),
6. Scurgeri de apa prin tubulatura sistemului de ventilatie, scurgeri ce au creat o creștere a umiditatii interioare și degradarea boltilor, de gips-carton(foto 6),
7. Infiltratii la nivelul aticului aferent luminatorului salii – ce a condus la degradarea arcelor din zidarie și a boltelor(foto 7),
8. Infiltratii de ape meteorice în holul(sasul) grupului sanitar(foto 8),
9. Infiltratii la nivelul peretilor grupului sanitar – cabina din partea dreapta(foto 9),
10. Mortarul care a fost utilizat la rostuirea pietrelor a devenit plastic sub influența apei – în zona unde există infiltratii din instalatia de ventilatie(foto 10).

#### **CAUZE:**

1. Hidroizolarea deficitara a platformelor de beton ce acopera muzeul (beciul) curii domnesti,
2. Neracordarea hidroizolatiilor la pereti/atice,
3. Posibil deteriorarea acestor hidroizolatii pe timpul placarii cu piatra și/sau folosirea de materiale de calitate inferioara,
4. Distrugerea/ vandalizarea luminatoarelor zenitale,
5. Starea de tratare a aerului/centrala de aer conditionat defectă, în sensul scurgerii de apă, pe tubulatura,
6. Reparatii ulterioare cu utilizarea de silicon nespecific – acesta s-a desprins de pe surafete, devenind ineficient,
7. Nu s-a realizat sau s-a realizat superficial hidrofobizarea zidariei de piatra,

8. Reteta mortarului utilizat la rostuirea pietrei permite inmuierea acestuia sub actiunea apei,
9. Posibile cauze ale infiltratiilor sunt si aparitia unor izvoare generate de noua configuratie a zonei (pereti din beton la parcare), da si faptul ca apele meteorice colectate de pe invelitoarea liceului se scurg in zona de teren vegetal limitrofa beciului (Muzeului Curtii Domnesti).

## **SITUATIA PROPUZA- REMEDIERI**

### **Refacerea etanseietatilor si finisajelor:**

- Identificarea zonelor de infiltratii cauzate de degradarea hidroizolatiei sau incorecta executie a acesteia
- Decopertarea si curatarea suprafetelor, inclusiv a aticelor – pentru refacerea racordului la verticala
- Umplerea fisurilor si a rosturilor cu material elastic, hidroizolator
- Realizarea scafelor pentru racordurile la verticala
- Impermeabilizarea suprafetelor
- Amorsarea suprafetelor ce se hidroizoleaza
- Pozare mortar pasta pentru hidroizolatie
- Montare, prin lipire, membrane hidroizolatoare pe baza de bitum armat – 3 straturi, din care ultimul cu granule de ardezie
- Turnare mortar pentru protectie hidroizolatie
- Montarea pavelelor existente pe pat de nisip
- Placare atice cu piatra identica cu ceea ce s-a prevazut in proiectul initial
- Refacere invelitori
- Injectari la pereti din piatra
- Refaceri (tavane rigips, vopsitorii, zugraveli, reintegrare cromatica, etc)
- Refaceri elemente de mobilier

### **Sistematizarea apelor pluviale:**

- Realizarea colectarii apelor de pe invelitoatoare C.N. „Petru Rares” in sistem etans si dirijarea acestora catre sistemul pluvial centralizat al municipiului
- Refacerea trotuarelор din jurul monumentului, inclusiv a celor ce sunt cauza infiltratiilor, chiar daca acestea sunt tangentiale C.N. „Petru Rares”
- Executarea de rigole perimetrale „Beciu”
- Turnarea unui cordon pe baza de bitum pentru etanseezarea rosturilor trotuarelор, inclusiv fata de cladirea invecinata
- Impermeabilizarea elementelor de beton aparent(trotuare, rigole)

### **Repararea instalatiei de aer conditionat:**

- Demontarea instalatiei existente
- Identificarea disfunctionalitatilor
- Inlocuirea elementelor defecte
- Eliminarea condensului catre exterior
- Asamblarea si punerea in functiune a instalatiei
- Pornirea si oprirea centralei va fi gestionata de un senzor de umiditate si temperatura

### **Asigurarea tirajului natural:**

- Asigurarea tirajului natural prin aport de aer proaspat din exterior si evacuarea aerului viciat din interiorul muzeului. Se va realiza prin tubulaturi discret pozate, fara a fi necesara realizarea de spargeri in elementele de piatra ale monumentului. Suplimentar se va monta un ventilator de evacuare.

### **Reparatii la „Teatrul Tineretului”**

- Reparatii sistem pluvial (jheaburile din cupru)

- Reparatii tencuieli decorative (praf de piatra)
- Reparatii placare soclu (granit)

**Reparatii la „Muzeul de artă”**

- Reparatii placaj granit la trepte
- Reparatii placare soclu (granit)
- Executare hidroizolatii la trotuar – cordon de bitum
- Reparatii tencuieli exterioare la terasa
- Reparatii plinta din piatra la terasa
- Reparatii la vopsitorii tamplarie lemn
- Reparatii tencuieli si zugraveli interioare

**Reparatii la „Muzeul de etnografie”**

- Reparatii tencuieli si zugraveli interioare
- Reparatii tencuieli si zugraveli exterioare
- Reparatii placare soclu (granit)

**Nota: Lucrarile de hidroizolatie se vor executa in perioada optima de executie pentru acest tip de lucrari, adica intre 15 martie si 15 octombrie**

**STRUCTURA DE REZISTENTA :**

**INFRASTRUCTURA**

Fundatiile sunt existente.

**SUPRASTRUCTURA**

Structura de rezistenta este din zidarie de caramida ceramica plina neconfinata si zidarie de piatra executata cu mortar de var-ciment, fara centuri, dar aflata intr-o stare foarte buna de conservare. Nu exista fisuri severe sau fracturi in sistemul construit.

S-au executat lucrari de refacere, restaurare si consolidare. Starea constructiei fiind buna.

**INSTALATII SANITARE:**

Sunt existente si nu se intervine, decat daca se constata la decopertare avarierea acestora.

**INSTALATII HVAC:**

Necesita reparatii urgente din cauza faptului ca genereaza infiltratii.

**INSTALATIILE ELECTRICE:**

Sunt existente si nu se intervine.

**SISTEMATIZARE VERTICALA :**

Nu este cazul.

**TIPUL DE CONSTRUCTIE.**

*Categoria de lucrari:* Lucrari de construire si demolare, reparatii finisaje exterioare, inlocuire invelitoare si tamplarie.

*Regimul de inaltime - Demisol.*

**III. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI.**

**Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupata de obiectivul de investitie.**  
Terenul apartine mun. Piatra Neamt.

### **Vecinatati :**

- Sud – mun. Piatra Neamt
- Nord – C.N. Petru Rares
- Est – mun. Piatra Neamt
- Vest – mun. Piatra Neamt

### **Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament.**

Conform Studiului Geotehnic efectuat în zonă, fundațiile sunt incastate în terenul bun de fundare din gresie, pentru care se consideră ca asigură preluarea unei presiuni convenționale de bază de cca. 200 KPa . Terenul pe care este amplasată construcția are asigurată stabilitatea datorită configurației din zonă, nefiind expus alunecărilor sau inundațiilor.

Cartarea efectuată în forajul F2, executat în parcarea s.c. PERLAINVEST s.r.l., la limita de proprietate cu Colegiul Național "Petru Rares", a pus în evidență urmatoarea litologie:

- 0.00- 0.10m asfalt
- 0.10- 0.30m beton
- 0.30- 0.90m umplutura(argila prafioasa cu resturi de materiale de constructii)
- 0.90- 2.70m argila prafioasa galbuie cu zone cafenii
- 2.70- 3.50m praf argilos galben-vinetiu cu concrețiuni calcaroase
- 3.50- 4.20m nisip argilos galbui
- 4.20- 5.50m pietris cu praf argilos galbui
- 5.50-10.40m pietris cu nisip galben-cafeniu, bolovanis și blocuri
- 10.40-14.20m argila galben-vinetie cu fragmente și blocuri de gresie
- 14.20-15.00m gresie

### **Caracteristicile principale ale construcției:**

#### **3.3.1. Pentru clădiri:**

- Regim de înaltime: demisol
- Categoria de importanță C
- Clasa de importanță III
- Gradul de rezistență la foc II
- ARII și volume:

#### **CLADIREA**

$$Ac = mp$$

$$Au = 107.10mp$$

Inălțimea liberă la cheia boltii : 3.92m, 3.50m

Volumul de construcție : 820.10mc

#### **3.3.2. Rețele**

- bransamentul de apă potabilă este existent, de la rețeaua municipală.
- se vor monta separator de grăsimi în exteriorul clădirii, pe traseul canalizării.
- raccordul de canalizare menajera este existent, la rețeaua municipală.

#### **UTILITATI:**

- bransamentele sunt existente

## **IV. MASURI DE PROTECTIE**

### ***Masuri de prevenire și stingere a incendiilor***

Cladirea se încadrează în gradul II rezistență la foc.

- Numarul cailor de evacuare - una
- Se recomandă beneficiarului 3 stingătoare portative cu praf.

- elementele din lemn se vor ignifuga prin pulverizare

#### ***Masuri de protectie a mediului***

- Obiectivul nu produce substante poluanțe, zgomot.

#### ***Masuri de protectie a muncii.***

Pe tot timpul executiei lucrarilor de santier se vor respecta prevederile din urmatoarele legi si normative:

- Norme republicane de protectie a muncii aprobatate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinale nr. 34./1975; 60/1975; 110/1977 si 39/1977.
- Norme republicane de protectia muncii (vol. I si II) elaborate de CPM Bucuresti.
- XXV - schele si esafodaje
- cap. XXVII - lucrari de prepararea mortarelor;
- cap. XXXVIII - lucrari de izolatii;
- cap. XXXIX - lucrari de finisaje

Executantul are obligatia de a lua toate masurile suplimentare necesare, pentru ca toate lucrarile de santier se executa in cea mai deplina siguranta.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea urmatoarelor legi și norme:

- Normele metodologice la Legea 319 / 2006;
- Legea 307/2006
- Ord.163/2007
- HGR 300/2006
- Legea 265/2006 pt. aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătatea protecției muncii;
- Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și / sau de sănătate la locul de muncă;
- Prevederile Dec. 70/1975;
- Normativul I 20/1995, etc.

Beneficiarul va folosi pentru executie, întreținere și exploatare, personal calificat și instruit din punct de vedere a securității și sănătății în muncă și P.S.I.

## **V. LUCRARI DE REFACERE / RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI**

Obiectivul proiectat nu necesita lucrari speciale de refacere a amplasamentului dupa finalizarea lucrarilor de executie.



arh. Diaconescu Iulian

## **IMAGINI INTERIOR**

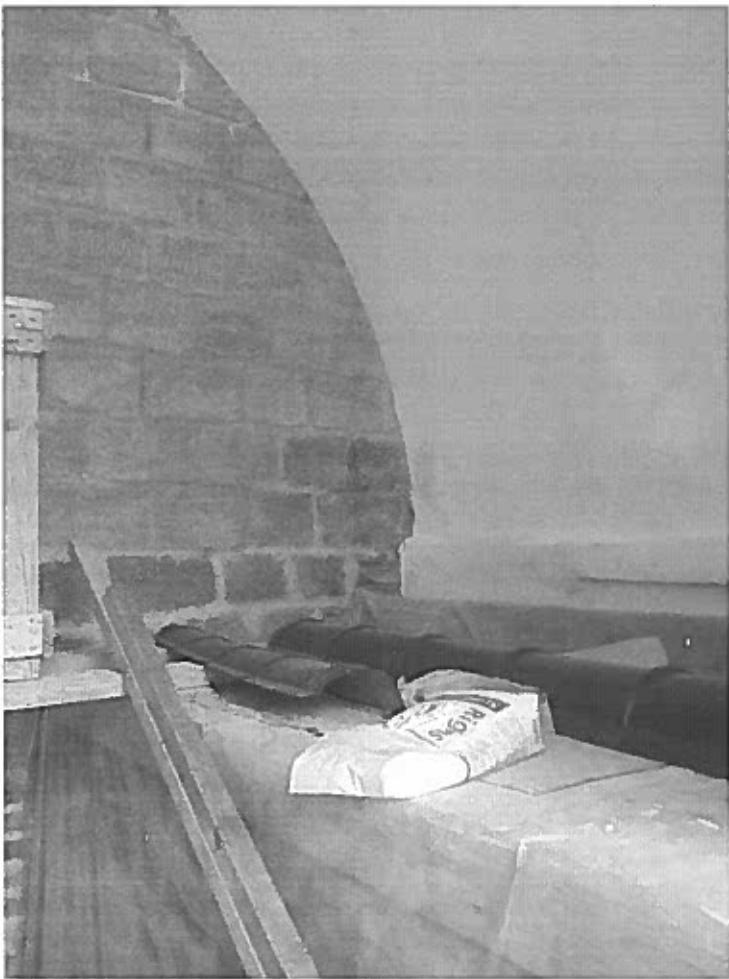


FOTO ZONA INTRARE – infiltratii la „nasterea” boltii



FOTO ZONA INTRARE – infiltratii la „nasterea” boltii – detaliu

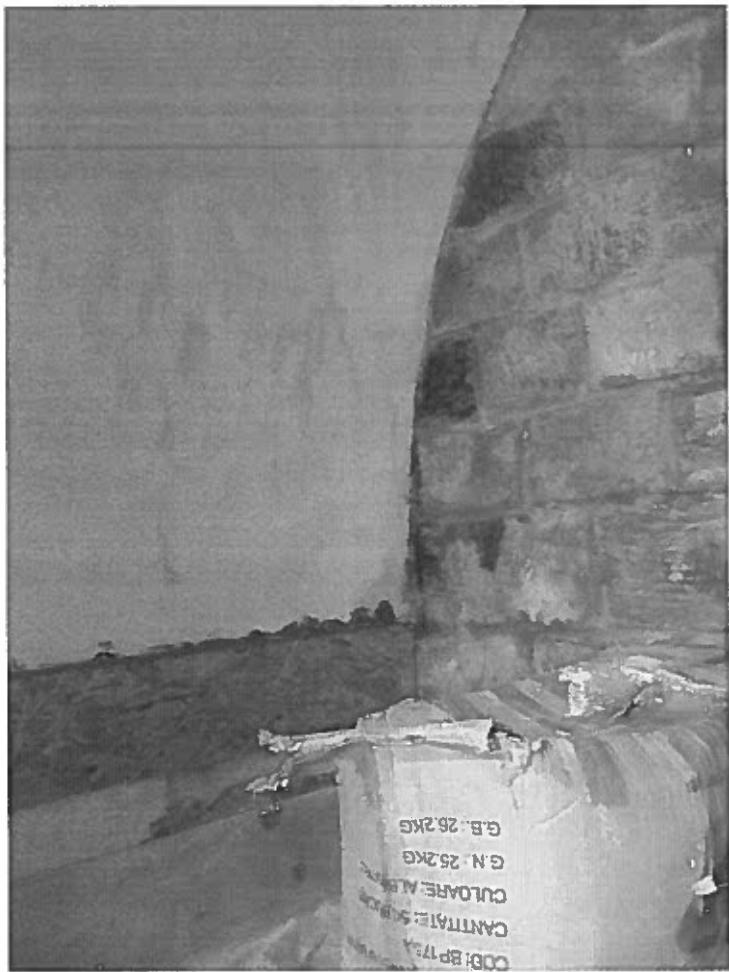


FOTO ZONA INTRARE – infiltratii la „nasterea” boltii – detaliu



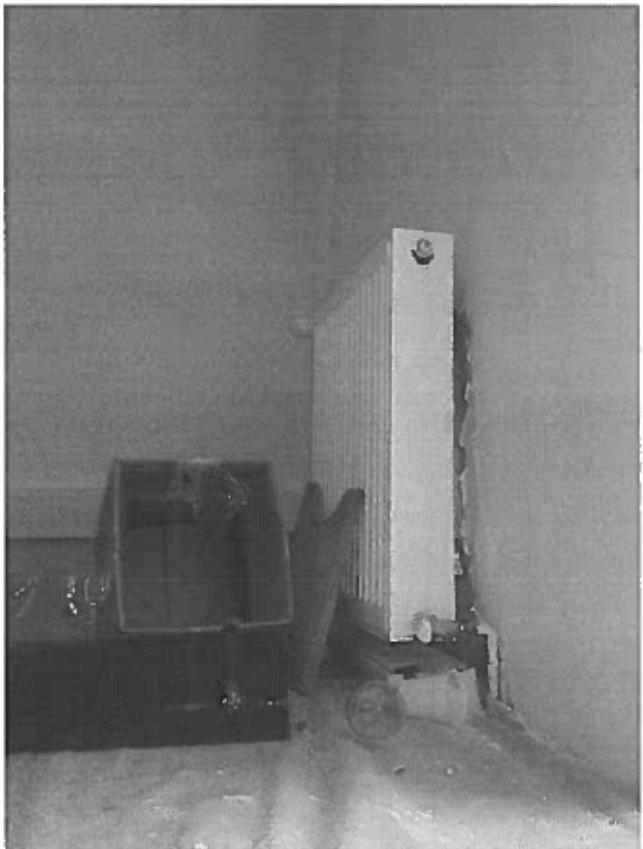


FOTO ZONA INTRARE – finisaje neterminate în spatele radiatorului



FOTO ZONA INTRARE – infiltratii la bolta – detaliu

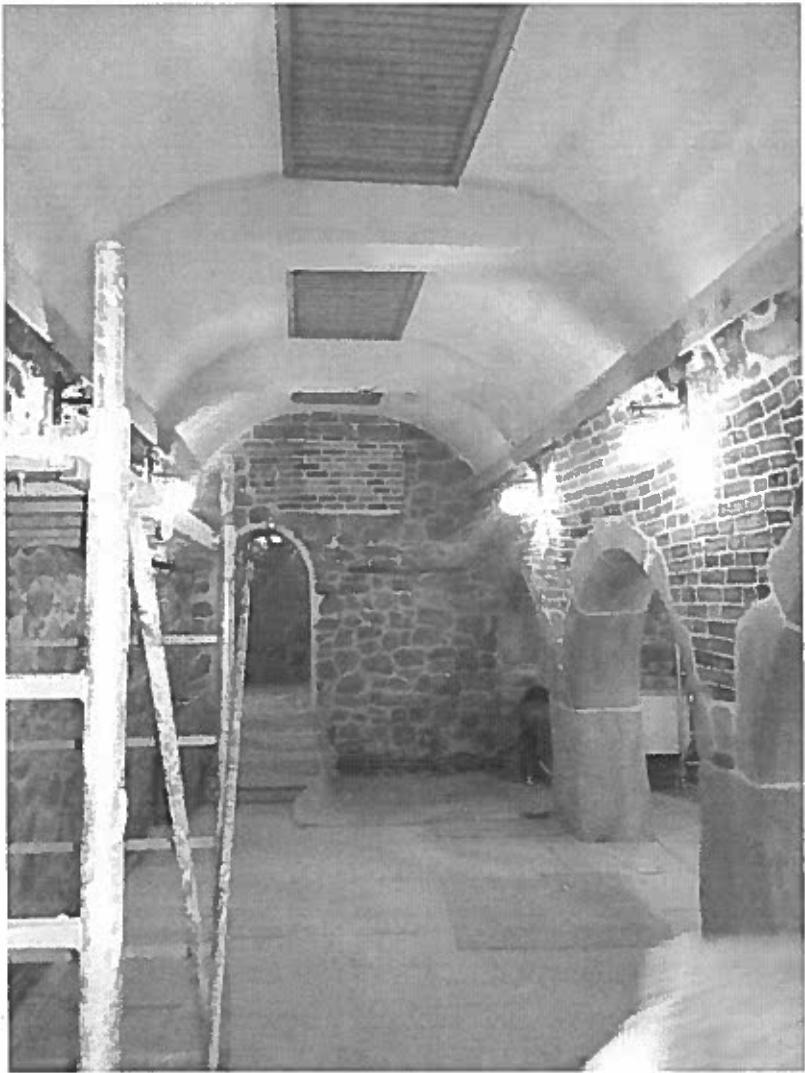


FOTO ZONA SALA EXPUNERE – infiltratii la bolta



FOTO ZONA SALA EXPUNERE – infiltratii la bolta din cauza sistemului de ventilatie



**FOTO ZONA SALA EXPUNERE** – umezeala generata de infiltratii si defectiuni ale sistemului de ventilatii a degradat zona expoziitionala





**FOTO ZONA SALA EXPUNERE – umezeala generata de infiltratii si defectiuni ale sistemului de ventilatii a degradat zona expozitionala**



**FOTO ZONA SALA EXPUNERE – umezeala generata de infiltratii si defectiuni ale sistemului de ventilatii a degradat zona expozitionala**

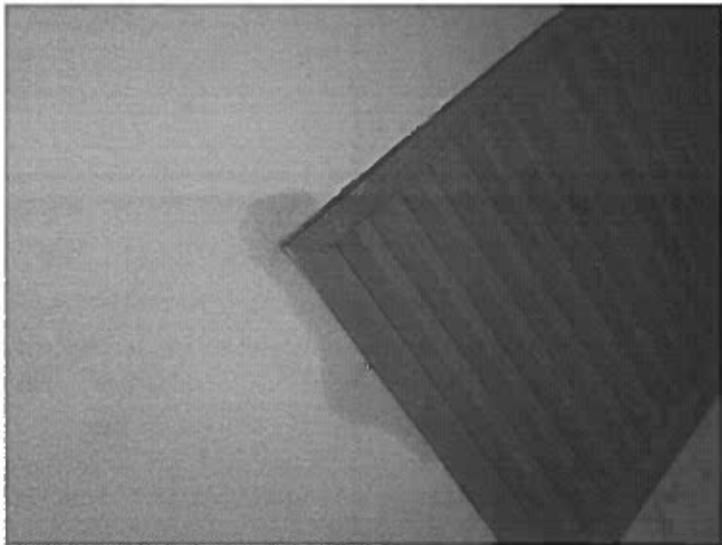


FOTO ZONA SALA EXPUNERE – umezeala generata de infiltratii din terasa si defectiuni ale sistemului de ventilatii a degradat zona expozitionala



FOTO ZONA ACCES SALA EXPUNERE – umezeala generata de infiltratii duce la degradarea zidariei din bolta



FOTO ZONA SAS GRUP SANITAR – degradarea generata de infiltratii ale apelor meteorice din cauza vandalizarii lumenatoarelor si a neventilarii spatiilor



## IMAGINI EXTERIOR



Deversarea apelor meteorice se realizeaza direct in spatiul verde. Acest fapt conduce la acumularea de apa subterana in zona beciului.



Apele meteorice colectate de pe latura vestica a Colegiului National „Petru Rares” sunt deversate in spatiul verde, cauzand acumulari de apa subterana ce se infiltreaza in beci.



Idem, detaliu



Terasa care acopera beciul, mai precis sala de expunere, are pantă catre atic cauzând acumulari de apă la ros. Aceasta se infiltrează în peretele de piatră și în bolti.



Idem, detaliu – se observă degradarea hidroizolatiei



Detaliu atic – se observă hidroizolarea deficitara.



Zonele unde se produc infiltratii la bolta de peste intrare



Zonele unde se produc infiltratii la boltă de peste intrare





Prelingerea apelor meteorice din rigola, direct pe zid si apoi in rost, a dus la aparitia infiltratiilor si a acumularilor de apa in zona verde unde este pozitionat monumentul.



Rostul a fost initial tratat cu un produs de etanseizare siliconic, dar care nu a rezistat, nefiind specific mediului amplasat.

## **IMAGINI EXTERIOR**



Deversarea apelor meteorice se realizeaza direct in spatiul verde. Acest fapt conduce la acumularea de apa subterana in zona beciului.



Apele meteorice colectate de pe latura vestica a Colegiului National „Petru Rares” sunt deversate in spatiul verde, cauzand acumulari de apa subterana ce se infiltreaza in beci.



Idem, detaliu



Terasa care acopera beciul, mai precis sala de expunere, are pantă către atic cauzând acumulari de apă la ros. Aceasta se infiltrează în peretele de piatră și în bolti.



Idem, detaliu – se observă degradarea hidroizolatiei



Detaliu atic – se observă hidroizolarea deficitara.



**Zonele unde se produc infiltratii la bolta de peste intrare**



Zonele unde se produc infiltratii la boltă de peste intrare





Prelingerea apelor meteorice din rigola, direct pe zid si apoi in rost, a dus la aparitia infiltratiilor si a acumularilor de apa in zona verde unde este pozitionat monumentul.



Rostul a fost initial tratat cu un produs de etanseerezare siliconic, dar care nu a rezistat, nefiind specific mediului amplasat.