

S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.
Piatra Neamț
b-dul Republicii 17A
Piatra Neamț
Tel: 0733.049263

DOCUMENTATIE LICITATE
REMEDIERE A
DEFICIENTELOR
CONSTATATE
LA LUCRARILE
EXECUTATE IN
CADRUL
CONTRACTULUI DE
LUCRARI
NR. 18517/03.05.2011

STR. STEFAN CEL MARE
PIATRA NEAMȚ
JUD. NEAMȚ

Pr.nr. 49/2016

Faza: DT

Beneficiar:
MUN. PIATRA NEAMȚ



S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L.
Piatra Neamt

b-dul Republicii 17A
Piatra Neamt
Tel: 0733.049263



REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE
LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL
CONTRACTULUI DE LUCRARI
NR. 18517/03.05.2011

MEMORIU TEHNIC GENERAL

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR.

18517/03.05.2011

proiect COD SMIS 11177 – Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt – prin amenajari urbanistice, amenajari ale circulatiilor pietonale si carosabile – pasaj auto subteran, paraje subterane

II. BENEFICIARUL INVESTITIEI :

Titularul investiției:

MUN. PIATRA NEAMT

Beneficiarul investiției:

MUN. PIATRA NEAMT

Elaborator:

S.C. PRO-ARC I.D. S.R.L. – Piatra Neamt

in colaborare cu expert dr. Ing. Szalontay Coleman Andrei, atestat MCI-MCS

Tema:

La cererea beneficiarului s-a intocmit documentatie pentru reparatii in perioada de garantie pentru investitia « Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din Municipiul Piatra Neamt», str. Stefan cel Mare, parte integranta din « Ansamblul Curtea Domneasca »

III. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

PREZENTARE GENERALA INVESTITIE REALIZATA:

SCURT ISTORIC

Asezare-localizare

Orasul Piatra- Neamt este situat in partea de nord- est a tarii, pe valea raului Bistrita, mai exact la iesirea acestuia dintre munti, la confluenta cu paraul Cuiejdi. Se situeaza la extremitatea vestica a Depresiunii Cracau-Bistrita, chiar la interferenta dintre munti si dealuri, dintre Carpatii Orientali si Subcarpatii Moldovei.

Cadrul natural - elemente de geologie

Din punct de vedere geologic, orasul se afla la interferenta dintre flisul cretacic- paleogen (argile, marne, calcare, gresii, conglomerate), miocenul pericarpatic (argile, gresii evaporite) si depozitele cuaternare (prundisuri, nisipuri, leossuri aflate in terasele si albiile apelor).

Clima

Fiind situat intr-o minidepresiune, localitatea este adăpostita de masele de aer rece si de gerurile din timpul iernii.

Clima este in general blanda, cu veri scurte dar placute si ierni domoale. Din datele statistice se cunoaste ca temperatura maxima inregistrata pana acum a fost de 38,6 °C iar minima a fost de -32°C.

Temperatura medie pe durata a 365 de zile oscileaza de la un an la altul. Astfel, au fost ani in care media a fost de 7,5°C, dar si ani in care media a fost de 9 °C. Cu toate acestea, temperatura medie anuala este considerata de 8,4 °C.

Regiunea Piatra-Neamt a fost locuita din cele mai vechi timpuri datorita unui mediu natural favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei civilizatii prospere.

Descoperiri arheologice de o inestimabila valoare redau imaginea completa a unei populatii cu un ridicat standard de viata si cu un rafinament artistic exceptional, care a dat nastere, cu milenii an urma Culturii Cucuteni.

Cea mai veche asezare descoperita pe raza orasului Piatra-Neamt este cea de la Poiana Ciresului si care apartine mezoliticului (cca. 12.000 i.e.n.).

Sapaturile arheologice efectuate atesta locuri stravechi, la Batca Doamnei, Ciritei, Lutarie, Valeni-Bolovoiaia, Cozla si Darmanesti, unde au fost descoperite fragmente de ceramica, obiecte de piatra si silex aparținând civilizației Cucuteni (cca. 3.600 - 2.600 i.e.n.), epocii bronzului (mileniul II i.e.n.) și civilizației geto-dacice (sec. II i.e.n. - II e.n.). În urma sapaturilor efectuate în anii '50, au fost descoperite importante vestigii medievale la Batca Doamnei și la Curtea Domneasca.

Daca civilizatia eneolitica si-a facut simtita prezenta prin frumusetea ornamentatiei ceramicii pictate si prin formele acesteia, civilizatia geto-dacica a daruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orasului prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o asezarile fortificate de la Batca Doamnei, Cozla si Calu (sec. I i.e.n. - I e.n.). Acest fapt denota existenta unui puternic centru politic, economic si spiritual, Petrodava fiind inscrisa de catre Claudiu Ptolemeu in cunoscuta sa Geographica. Dupa cucerirea ei de catre romani, asezarea si-a incetat existenta, dar urmele descoperite atesta continuarea locuirii pe

teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al asezarii de la Lutarie dateaza din secolele V-VI.

Primele mentiuni scrise despre aceasta asezare sunt datorate Cronicii rusesti (cca.1387-1392) si documentelor ocasionate de expeditia regelui Sigismund de Luxemburg in Moldova an anul 1395. Dintre documentele interne, este mentionat actul din 31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a daruit Manastirii Bistrita doua prisaci si o "casa a lui Craciun de la Piatra".

Orasul Piatra Neamt este mentionat documentar pentru prima data in 1387 sub numele de Kamena (Piatra) intr-o lista a oraselor mentionata de rusi. In anul 1431 apare sub denumirea de Targul de la Piatra lui Craciun dar statutul de targ domnesc il primeste doar in anul 1453. **Curtea domneasca de aici construita de Stefan Cel Mare este mentionata in mai multe randuri (1552, 1570, 1594).**

Asezarea a purtat numele de Piatra pana in anul 1859 cand se adauga cuvantul Neamt, devenind astfel Piatra Neamt. Aceasta masura a fost necesara pentru a deosebi orasul de alte localitati care purtau numele de Piatra si care erau destul de numeroase la aceea vreme.

Atestată documentar în 1491 aprilie 20, Curtea domnească din Piatra Neamț face parte din lungul sir de astfel de complexe arhitectonice din Moldova. Acest fenomen nu este caracteristic doar Moldovei sau Țării Românești, ci este unul comun lumii medievale, originea acestuia găsindu-se în spațiul vest-european. Domnul însotit de suita sa, de dregătorii principali ai cancelariei domnești, folosesc aceste curți drept reședințe temporare în vederea exercitării prerogativelor domnești. Astfel, curțile domnești trebuie să asigure un spațiu de locuit cu un grad ridicat de confort, potrivit unui domn și însotitorilor săi, precum și posibilitatea accesului la serviciile religioase ale unui lăcaș de cult.

Prezența temporară a familiei domnești atrage și obligativitatea satisfacerii unor nevoi de ordin economic, mergând de la furnizarea unor mijloace de deplasare și până la asigurarea unor servicii casnice sau meșteșugărești. Pe lângă dimensiunea economică putem aduce în discuție și pe cea administrativă, căci curtea domnească ne este înfățisată ca un nucleu în jurul căruia gravita întreaga administrație a ocolului domnesc: de aici pleau toate deciziile domnului, aici se adunau slugile domnești și aici se strângeau veniturile de pe domeniul domnesc. Curtea ne este arătată și ca instanță de judecată, ea fiind locul unde se judecau, atât de domn, cât și de reprezentanții acestuia în teritoriu, diverse pricini. De asemenea, o altă dimensiune importantă este cea militară, curtea fiind locul de adunare a oștii teritoriale.

OBIECTIVE STUDIATE:

Pasaj subteran:

- Pentru sustinerea dalei pietonale accidental carosabile, s-a adoptat solutia de coloane forate Ø1080 mm/16,00m, situate pe conturul perimetral al pasajului si parcajului, care sa sustina si impingerea activa a pamantului pe 4...6m inaltime;
- Coloanele forate Ø1080 mm/12,00m au fost prevazute cu radier de beton armat C 20/25 si continuate cu stalpi din beton armat Ø1000 mm, in interiorul constructiei. Cu ocazia forarii coloanelor Ø1080 mm/16,00m sau Ø1080 mm/12,00 m s-a intalnit o roca deosebit de dura care nu a putut fi strapunsa. Materialul rezultat a fost incercat in laboratoare de specialitate si a depasit rezistenta la compresiune de 60 daN/cm²,

- iar in aceste conditii s-a oprit forarea coloanelor, in siguranta, deoarece se considera ca este asigurata capacitatea portanta de peste 3000 KN / coloana;
- Pe axul " B" s-au suprimnat coloanele forate Ø1080 mm/12,00m la mijlocul deschiderilor dintre stalpi (B1-2, B2-3, B3-4, B4-5, B5-6, B6-7, B7-8, B8-9);
 - Pe zona B 8-9 , s-a intalnit o conducta de apa din otel de diametru Ø 500, pentru care s-a cerut modificarea pozitiei coloanei B 8-9, la 2,00 m distanta fata de coloana B 8;
 - Pe inaltimea de la nivelul terenului si pana la cota accesului sub pasaj, terenul a fost excavat pentru realizarea spatiului necesar lucrarilor de forare si turnare a radierelor de solidarizare a coloanelor;
 - Pe zona pasajului, coloanele perimetrale din axul A au fost placate cu dulapi de beton armat Clasa C 20/25, de 3,00 X1,00X0,20 m , fixati cu ancore de otel de aceste coloane. Aceste elemente au fost prevazute cu nut si feder, pentru a nu permite infiltratia apelor din exterior. Inainte de montare, dulapii prefabricati au fost portejati hidrofug cu doua straturi de bitum la cald. Aceasta tehnologie a fost aplicata pentru toate coloanele perimetrale din zona pasajului;
 - Tehnologia de executie a lucrarilor de excavatie a impus asigurarea stabilitatii malurilor sapaturii pentru care coloanele perimetrale au fost solidarizate cu grinda de beton armat din axul A, din beton armat monolit, clasa C 25/30 si sectiunea 128X60cm;
 - Forma in plan a constructiei este poligonală cu laturi inegale. Au fost necesare ridicari topografice si tasari exacte a caroiajului proiectat pentru traseului grinzelor si stalpilor;
 - Grinzelile folosite sunt: grinzi cu corzi aderente, tip Gp 80-18 si Gp 42-8 si suprabetonare din b.a C25/30 de 15 cm grosime fixate pe aparate de reazem din neopren; grinzi metalice tip HEB 400
 - Pentru realizarea suprastructurii din beton armat, grinzelile principale ax B si ax D , s-au amplasat la distanta modulata de 9,00 m cu exceptia zonei parcajului unde distanta modulata s-a modificat de la 9,00 m/9,00 m la 6,00/6,35 m, datorita vestigiilor arheologice descoperite cu ocazia excavatiilor din zona parcajului subteran;

Acces Pasaj din strada Stefan cel Mare:

- Pe strada Stefan cel Mare au fost realizate ziduri de sprijin din elemente prefabricate tip R1 si R3, atat pentru fundatie , cat si pentru elevatie. In momentul in care s-a atacat unul din tronsoanele prevazute in proiect incepand cu sapatura in spatii inguste si sprijiniri locale, s-a produs un accident de teren din cauza interceptarii stratului necoeziv pietris cu nisip galben – cafeniu si bolovanis si blocuri de gresie, care s-au surpat si care ar fi facut putin probabila executia in solutia prefabricata a acestui zid de sprijin. Din aceste considerente s-a recurs la schimbarea solutiei prefabricate de executie intr-una pe piloti forati de diametru mare Ø600 mm, care s-au turnat in tubaj recuperabil in tehnologie de tip Benoto;
- Pilotii forati au fost calculati ca fiind supusi la solicitari transversale de-a lungul perioadei de exploatare a constructiei. Pilotii forati au fost solidarizati la partea superioara cu o grinda de legatura de solidarizare din beton armat C 20/25 de sectiune 100 X 60 cm si spre interior s-a turnat un perete de beton armat monolit de 20 cm grosime. Ancorajul chimic s-a executat cu solutii chimice profesionale WURTH ;
- Betonul turnat are specificatiile din proiect si in cazul betonului din peretele monolit pentru a se evita infiltrarea apei in incinta interioara, din freatic in cazul ridicarii cotei

- apei in zona, s-a folosit un aditiv impermeabilizat si superplasticifiant pentru beton tip SIKA DM2;
- Zidul de sprijin din piloți forati s-a amplasat pe ambele partile ale străzii Stefan cel Mare în sensul de circulație, începând de la coloana D10 și până la intersecția cu strada Dimitrie Ernici;
 - Piloți forati de diametru mare Ø600 mm sunt dispuși la distanțe interax de 1 m sau 1,2 m.

OBSERVATII:

După terminarea lucrarilor executate în cadrul contractului de lucrări nr. 18517/03.05.2011 pe care UAT Municipiul Piatra Neamț l-a încheiat cu Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti și efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor s-a constatat aparitia unor fisuri, crăpături și infiltratii in marea majoritate a spațiilor subterane construite.

Astfel s-au constatat fisuri și infiltratii de apă în zona pasajului rutier, parcării subterane , grupurilor sanitare și spațiului de monitorizare și supraveghere video, scărilor de acces din parcarea subterana.

De asemenea s-a constatat un aspect necorespunzător al pavajului realizat cu pavele de tipul Petra Romana , situat pe amplasamentul delimitat de Turnul lui Stefan și cladirea Primariei (extinderea Pieței Libertății).

Intrucat, conform obligațiilor contractuale asumate, Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti nu a remediat aceste deficiente, desă a fost notificat în nenumarate randuri, iar reprezentantii AM POR și ADR NE au constatat, în cadrul vizitelor de monitorizare, ca problemele persistă, UAT Municipiul Piatra Neamț a decis necesitatea executării contului de garantie de buna execuție constituit în cadrul contractului de lucrări pentru a remedia aceste deficiente.

Pentru remedierea deficiențelor a fost întocmită expertiza tehnică de calitate a construcțiilor în vederea determinării stării tehnice și calității construcției executate de către Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti în cadrul contractului de lucrări nr. 18517/03.05.2011.

Expertiza a fost elaborată de către S.C. RECONS INJECT SRL IASI, Expert tehnic atestat, dr. ing. Szalontay Coloman Andrei, iar în cadrul acesteia sunt menționate următoarele aspecte :

DESCRIEREA STĂRII CONSTRUCȚIEI

În urma vizionării la fața locului a lucrărilor executate se constată următoarele:

- Infiltratii de apă la partea inferioară a pasajului (foto 12, 13, 14, 15, 16 și 17);*
- Fisuri în pereti în zona parcărilor subterane (foto 10 și 11);*
- Pavajele de tipul Petra Romana prezintă fisuri și crăpături accentuate în mai multe zone de pe amplasament.*
- Canalele de colectare a apelor provenite din precipitații sau deversări accidentale executate în lungul pasajului, pe laterală stângă respectiv dreaptă a acestuia, prezintă deficiențe de etanșeitate (foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9);*

Infiltrațiile sunt localizate în dreptul canalelor de colectare și evacuare a apelor.

Cauzele deficiențelor constatație:

Executarea necorespunzătoare a etanșeității la nivelul îmbinărilor între elementele prefabricate ale canalelor colectoare, precum și la contactul cu pavajele.

Plăcile rupte de pavaj au fost cauzate de calitatea slabă a materialelor utilizate precum și de montajul defectuos al acestora.

Fisurile în pereții parcărilor și ai casei scăriilor au putut să apară ca urmare a contracției și nu afectează structura de rezistență a pereților pasajului.

CONCLUZII – SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE

Conform datelor analizate în prezenta expertiză și a investigațiilor desfășurate pe teren se impune adoptarea unor lucrări compuse din:

1. Plăcile pavajului care prezintă crăpături se pot înlocui dacă este posibil cu aceleasi tipuri de plăci sau cu altele asemănătoare.
2. Fisurile în pereții parcărilor subterane vor fi injectate cu o soluție pentru hidrofobizare conform descrierii din anexă.
3. Canalele de colectare a apelor vor fi curățate după care se va aplica o soluție de etansare recomandată pentru situația de amplasament. Soluții de etansare sunt prezentate în anexă.
4. Cuva de la fântâna arteziană va fi de asemenea curătată și izolată cu o soluție de etansare.
5. Sub fântâna arteziană și sub scări există canale de colectare care favorizează pătrunderea apelor și care nu permit executarea lucrărilor de reabilitare; pentru zonele menționate sunt prezentate lucrările de intervenție în anexă.

TIPURI GENERALE DE LUCRARI:

- Lucrări de rezistență: în conformitate cu normativele tehnice în vigoare și cu concluziile și recomandările expertizei tehnice întocmită și pusa la dispozitie de beneficiar;
- Lucrări de arhitectură: remedieri infiltratii de apa (plansee si pereti) și refacerea finisjelor și vopsitorilor afectate, a placjelor și dalajelor, luminatoarelor, inclusiv a lucrarilor neconforme aflate în perioada de garanție.
- Lucrări de instalații: remedieri apă, canalizare, sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale, energie electrică, iluminat exterior și ornamental, instalatii sanitare, PSI, după caz;
- Echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de ventilatie, siguranță la foc, supraveghere video, semnalizare, etc.);
- Remedieri infiltratii la casa liftului, camere tehnice, camera de supraveghere, casa scărilor, camera grupului electrogen, camera pompelor, fântâna arteziana, etansare rosturi, acces pasaj, taluzuri, etc.

ZONE DE INTERVENTII :

1. DALA PIETONALA PESTE PARCARE

- Inlocuire pavele
- Demontare si remontare rigole, inclusiv hidroizolatii
- Extindere rigola si bransament al fantanii de baut apa
- Inlocuire glafuri
- Curatare pavele
- Reparatii la luminatoare si inlocuri elemente deterioorate
- Reparatii scari exterioare, mai putin cele rulante
- Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuirii placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare

2. PIATETA « TURNULUI » - zona dintre biserică « Sf.Ioan » si Muzeul de Arta, Muzeul de etnografie

- Inlocuire pavele si lespezi piatra
- Curatare pavele

3. ALEI PARCUL TINERETULUI

- Inlocuire pavele
- Curatare pavele

4. ZONE ACCES IN PASAJ

- Inlocuire elemente de placare al fatadelor
- Injectari cu beton hidrofobizat
- In functie de posibilitatile de executare se poate realiza o hidroizolare exterioara a casei scarii, pana la adancimea de -4.00m fata de cota pavajului exterior

5. NIVEL 1 AL PARCARII SUBTERANE

- Inlocuire pavele
- Demontare si remontare rigole, inclusiv hidroizolatii
- Reparatii la finisaje interioare, inlocuire elemente degradate(gips-carton)
- Inlocuire glafuri
- Curatare pavele
- Reparatii scari exterioare, mai putin cele rulante
- Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuirii placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare
- Inlocuire elemente de placare al fatadelor
- Injectari cu beton hidrofobizat

6. NIVEL 2 AL PARCARII SUBTERANE

- Reparatii la pardoseli - fisuri
- Tratare rosturi la nivelul pardoselii
- Curatare pardoseli
- Reparatii la pereti, prin injectarea fisurilor
- Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuirii placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare
- Demontare si remontare rigole, inclusiv hidroizolatii

DESCRIERE LUCRARI NECESARE A FI EXECUTATE :

1. DALA PIETONALA PESTE PARCARE


- Inlocuire pavele

Dupa identificarea paveelor/zonelor de pavele degradate acestea se vor indeparta fizic(inclusiv adezivul, pana la planseul de beton). Datorita modului de prindere(sapa semi-uscata) este imposibila recuperarea lor. In consecinta trebuie achizitionate elemente identice cu cele existente. De asemenea se va utiliza si acelasi sistem de prindere.

Pentru evitarea tensiunilor cauzate de diferențele de temperatură și umiditate se va realiza un rost de dilatare, în conformitate cu prevederile producătorului.

În zona pietonală s-au mai descoperit fisuri ale paveelor montate pe straturile de pamant compactat, în special acolo unde există traversari de cabluri și corpuri de iluminat. Motivul fiind tasarea diferențiată a zonelor. Si din acest motiv se impune inlocuirea atât a paveelor, cât și a lespeziilor de piata afectate.

Pe toată suprafața de intervenție se va realiza, înainte de pozarea sapei semi-uscate, o hidroizolație cu membrana. Aceasta se va racorda cu rigolele propuse. Suprafetele se vor impermeabiliza chimic.

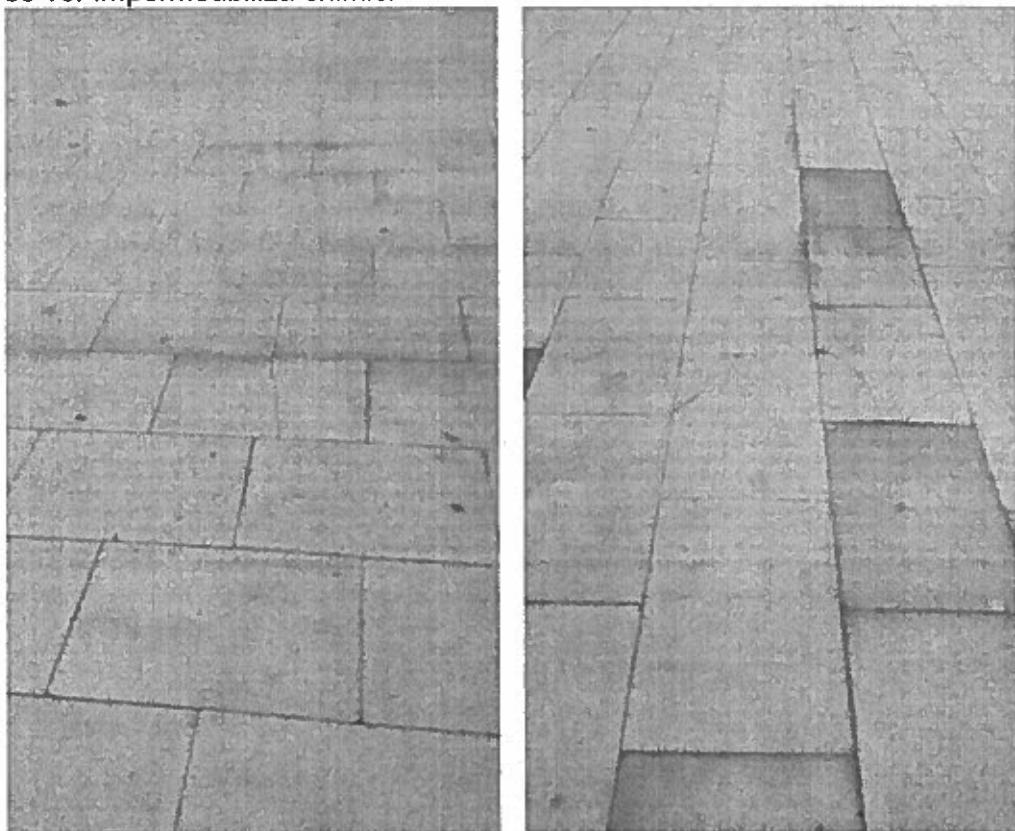

- Demontare si remontare rigole, inclusiv hidroizolatii

În lungul ambelor rigole s-au depistat infiltratii cauzate atât de degradările hidroizolației, cât și de faptul că pavelele au exercitat presiune asupra rigolei, fisurând-o.

În acest sens, se propune demontarea rigolelor și remontarea lor după realizarea hidroizolației, cu desfacerea zonelor de pavele limitrofe, cca.1-2m stanga-dreapta. Se impune și refacerea stratului support, adeziv și a hidroizolației. Suprafetele se vor impermeabiliza chimic.



- Extindere rigola si bransament al fantanilor de baut apa




Intru-cat apele meteorice colectate direct in spatiul verde, cat si cele pluviale din sistemul aferent « Muzeului Cucuteni » duc la supresaturarea « pastilei verzi » din zona, se produc infiltratii in zidurile ce delimitaaza subsolul parcarii. In vederea eliminarii acestora, se propune prelungirea rigolei pana aproape de scarile intrarii in muzeu, precum si refacerea racordarii fantanilor de baut la sistem.

De asemenea pavelele din zona vor fi inlocuite cu refacerea intregului sistem. Suprafetele se vor impermeabiliza chimic.



- **Inlocuire glafuri**

Actualele glafuri au suferit degradari, spargeri, desprinderi de pe parapeti. Din acest motiv se vor inlocui doar piesele degradate, precum si cele care se sparg in momentul desprinderii. O atentie deosebita se acorda racordului hidroizolatiei la atic. Suprafetele se vor impermeabiliza chimic.

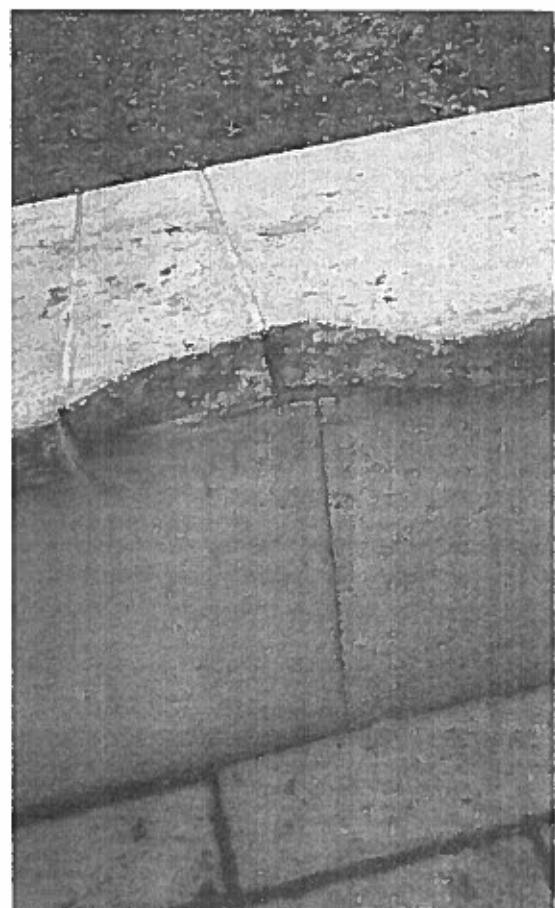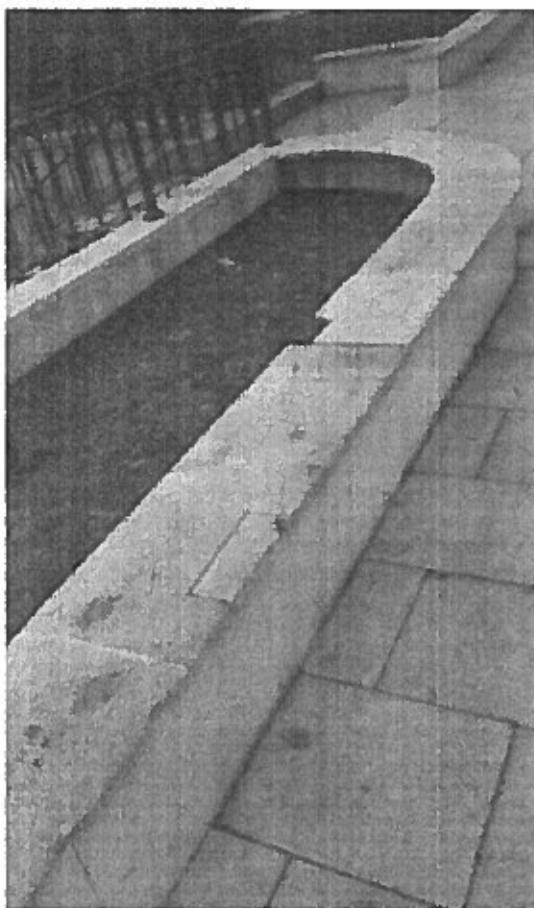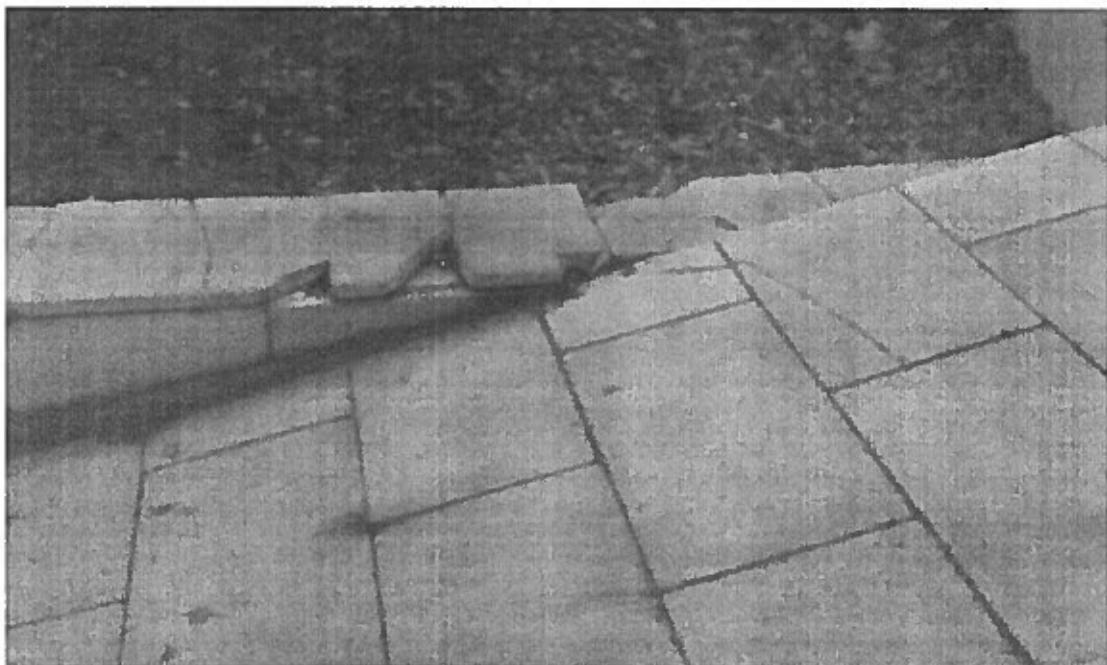

- **Curatare pavele**


Conform planselor de arhitectura sunt zone de pavaj patate de diverse solutii. Pentru crearea imaginii favorabile de ansamblu, zonele afectate se vor curata chimic si impermeabiliza. In cazul in care apar degradari ale pavelelor, acestea se vor inlocui.



- **Reparatii la luminatoare si inlocuri elemente deroioarate**

Elementele luminatoarelor sunt degradate si vor fi inlocuite dupa cum urmeaza :



- elementele din policarbonat in totalitate
- placajele din piatra se vor relipi cu adeziul indicat de producator
- suprafetele afectate de umezeala, saruri, patate de diverse substante se vor curata chimic.

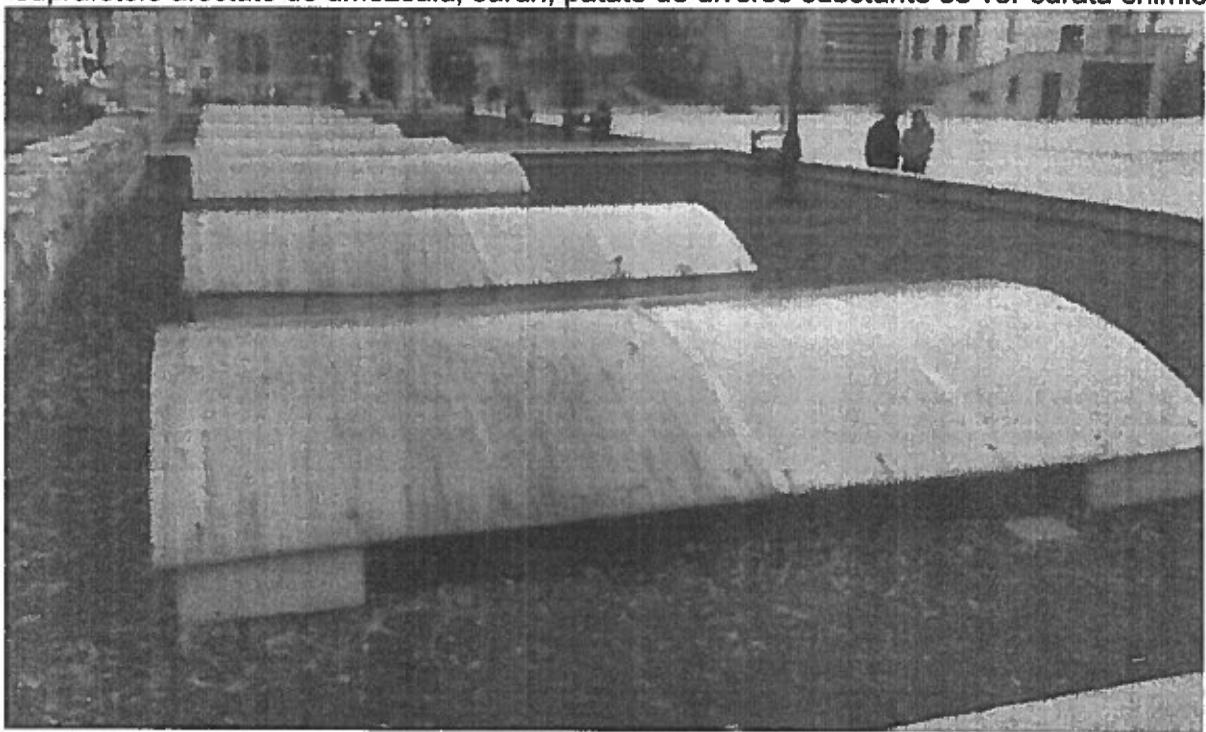

- **Reparatii scari exterioare, mai putin cele rulante**

Treptele scarilor exterioare sunt sparte si parcial desprinse, din acest motiv se vor inlocui elementele degradate si relipi cele desprinse, dar aflate in stare buna. Suprafetele afectate de umezeala, saruri, patate de diverse substante se vor curata chimic.

De asemenea trebuie refacute si celelalte finisaje exterioare – tencuieli, zugraveli. Suprafetele metalice aferente confectionilor (balustrade, parapeti) se vor revopsi cu vopsea de exterior pentru metal, culoare maro-inchis sau negru. Alegerea acesteia va fi in tonalitate cu ansamblul general.

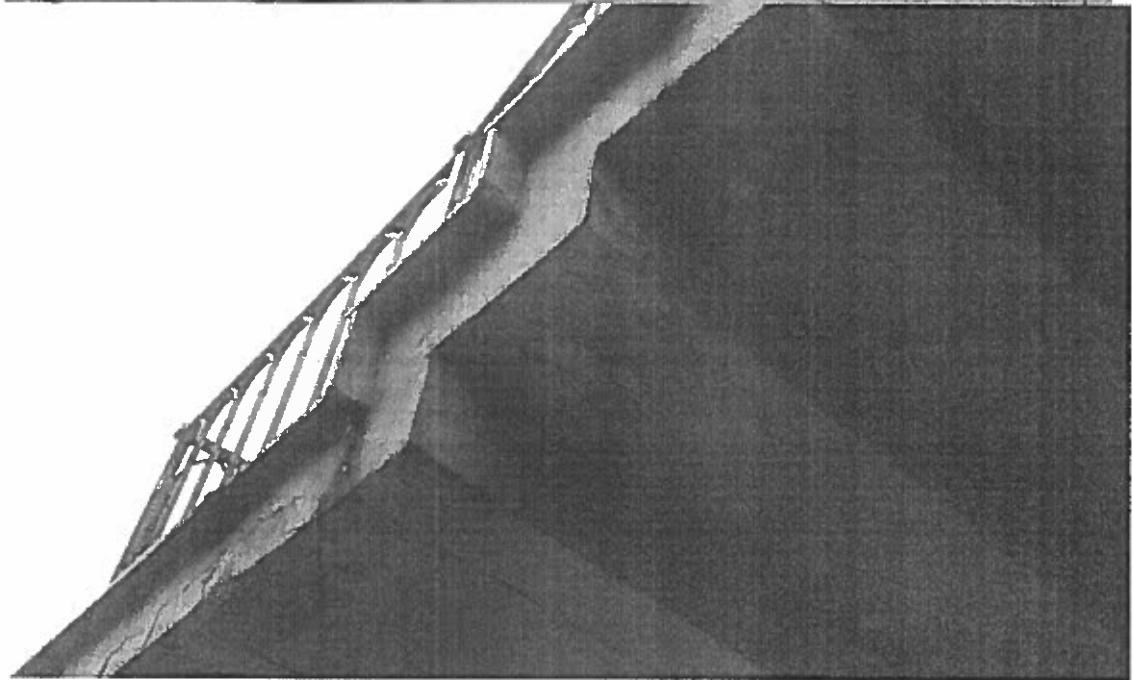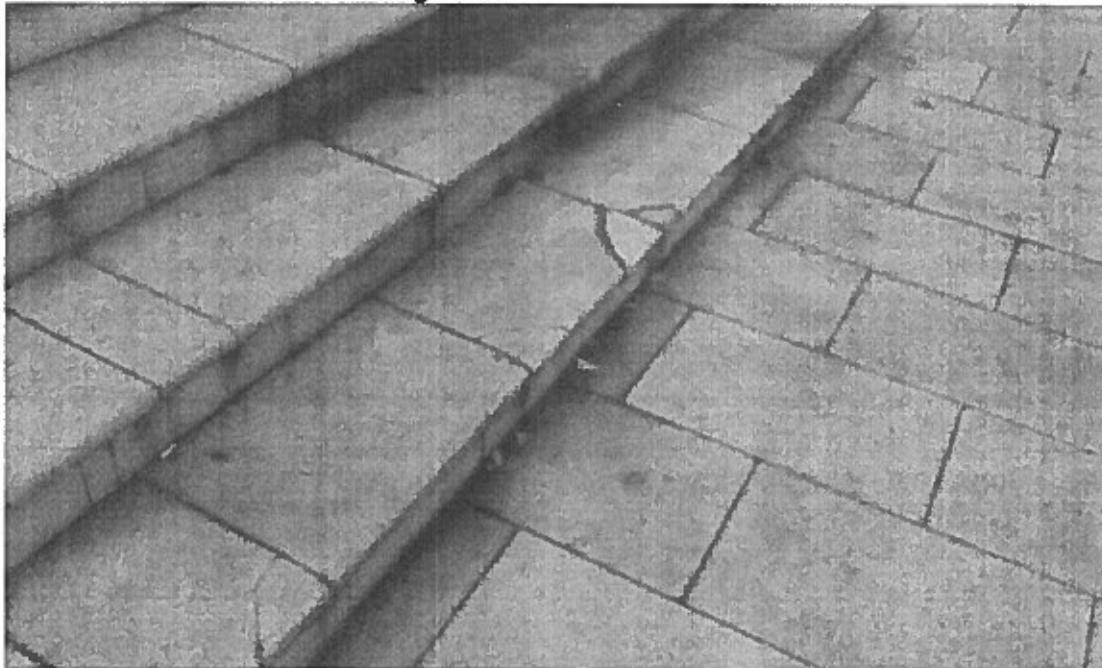


- **Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuiriri placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare**

La casele scarilor si a lifturilor s-au constatat prezenta infiltratiilor, atat la

nivelul cotei de intrare, cat sub aceasta. Cauzele fiind nerealizarea corecta a hidroizolatiei, precum si degradarea acesteia. Pentru a nu escava intreaga zona si a realiza un dren perimetral, se impune injectarea cu solutii hidrofobe a peretilor celor doua constructii. Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau bolții, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obturează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

Un alt element degradat este și invelitoare/luminatorul acestora. Se impune demontarea și înlocuirea totală cu material nou, dar respectând prevederile proiectului initial și a dispozitiilor de santier emise pe perioada desfasurării lucrărilor. De asemenea se impune și refacerea finisajelor interioare, tencuieli și gleturi pentru zonele afectate de umezeala și rezugravirea integrală interioara și exterioara. Pentru încadrarea in sit, proiectantul initial a optat către placare cu piatra naturală a fătedelor celor două case ale scarilor. Se impune necesitatea de a rostui cu mortar hidrofobizat a intregii fatade. De asemenea se propune și tratarea pietrei cu substanțe hidrofobizante.

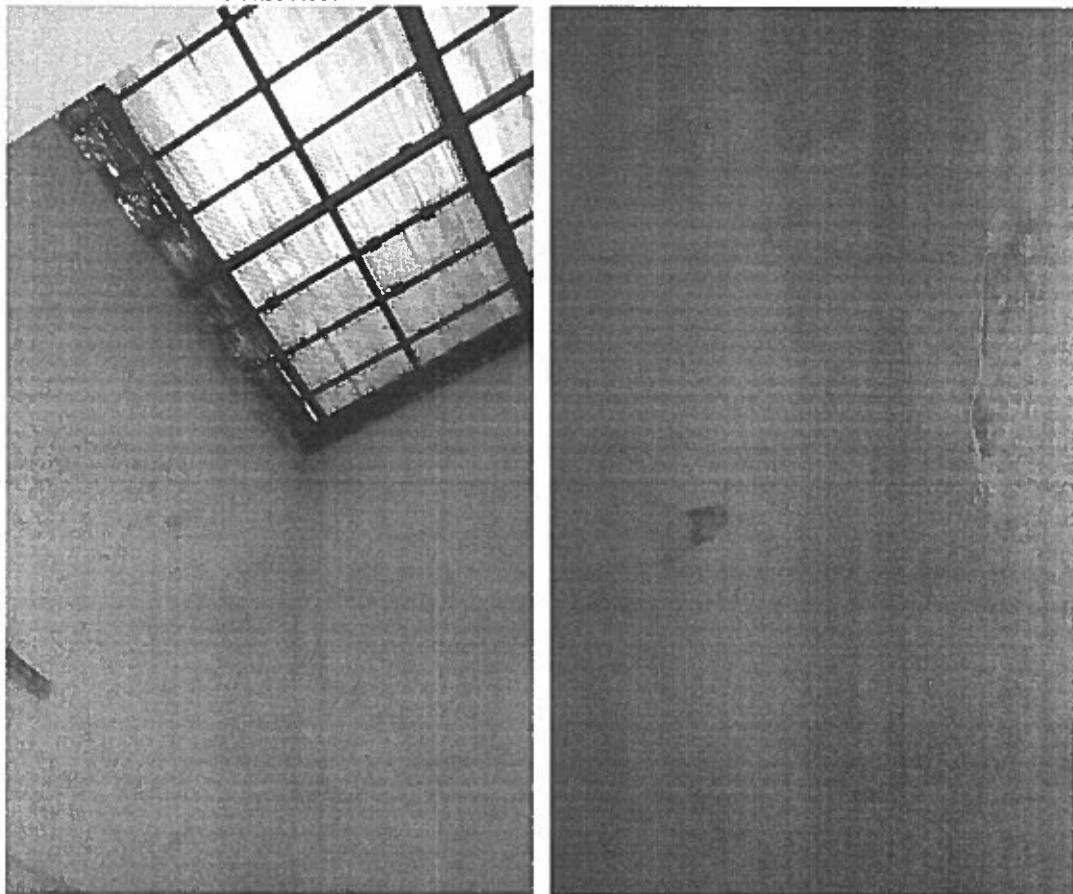




2. PIATETA « TURNULUI » - zona dintre biserica « Sf. Ioan » si Muzeul de Arta, Muzeul de Etnografie.

- **Inlocuire pavele**

Dupa identificarea paveelor/zonelor de pavele degradate acestea se vor indeparta fizic(inclusiv adezivul, pana la planseul de beton). Datorita modului de prindere(sapa semi-uscata) este imposibila recuperarea lor. In consecinta trebuie achizitionate elemente identice cu cele existente. De asemenea se va utiliza si acelasi sistem de prindere.

Pentru evitarea tensiunilor cauzate de diferențele de temperatură și umiditate se va realiza un rost de dilatare, în conformitate cu prevederile producătorului.

Pe toată suprafața de intervenție se va realiza, înainte de pozarea sapei semi-uscate, o hidroizolație cu membrana. Aceasta se va racorda cu rigolele propuse. Suprafețele se vor impermeabiliza chimic.

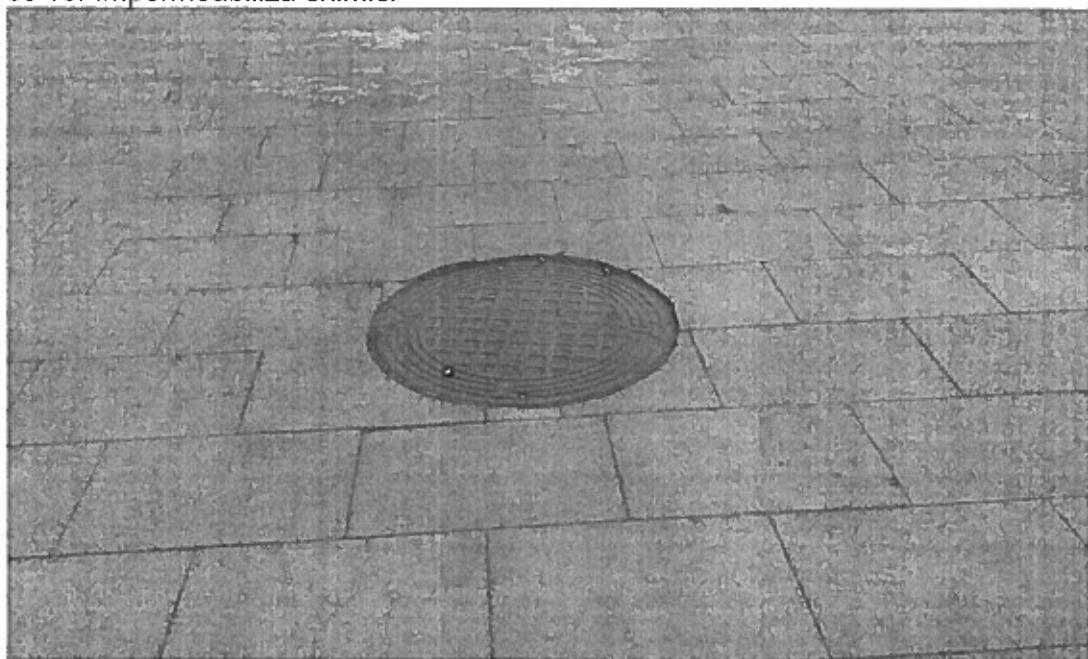

- **Curatare pavele**

Conform planselor de arhitectura sunt zone de pavaj patate de diverse solutii. Pentru crearea imaginii favorabile de ansamblu, zonele afectate se vor curata chimic si impermeabiliza. In cazul in care apar degradari ale pavelelor, acestea se vor inlocui. Substantele ce se vor utiliza pentru curatare trebuie sa fie ecologice si sa nu afecteze fizico-chimic pavelele sau lespezile de piatra.



3. ALEI PARCUL TINERETULUI

- Inlocuire pavele

Dupa identificarea paveelor/zonelor de pavele degradate acestea se vor indeparta fizic. Datorita modului de prindere(pat de nisip) este posibila recuperarea lor parciala. In consecinta, pentru piesele deterioorate trebuie achizitionate elemente identice cu cele existente. De asemenea se va utiliza si acelasi sistem de prindere.

Pentru evitarea tensiunilor cauzate de diferentele de temperatura si umiditate se va realiza un rost de dilatare, in conformitate cu prevederile producatorului.


- Curatare pavele



Conform planelor de arhitectura sunt zone de pavaj patate de diverse solutii. Pentru crearea imaginii favorabile de ansamblu, zonele afectate se vor curata chimic si impermeabiliza. In cazul in care apar degradari ale paveelor, acestea se vor inlocui. Substantele ce se vor utiliza pentru curatare trebuie sa fie ecologice si sa nu afecteze fizico-chimic pavele sau lespezile de piatra.

4. ZONE ACCES IN PASAJ

- Inlocuire elemente de placare al fatadelor

Intru-cat s-au produs degradari si chiar desprinderi de elemente de fatada(placari cu piatra naturala si artificiala) se impune refacerea acestora. Ca metoda recomandata ut propunem : curatarea zonelor degradate, studierea cu atentie a posibilelor noi desprinderi, buceardarea suprafetelor, indepartarea resturilor de adeziv, amorsarea suprafetelor si pozarea placarilor idem cu originalul. Se va utiliza doar adezivul si procedura recomandata de producator.

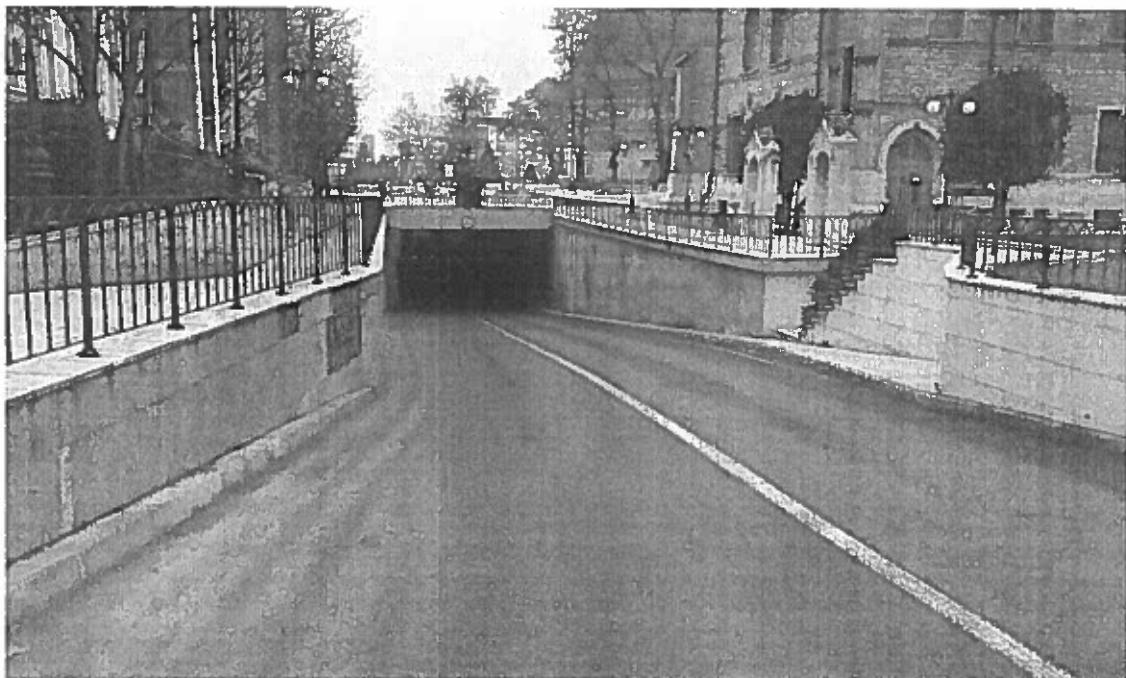

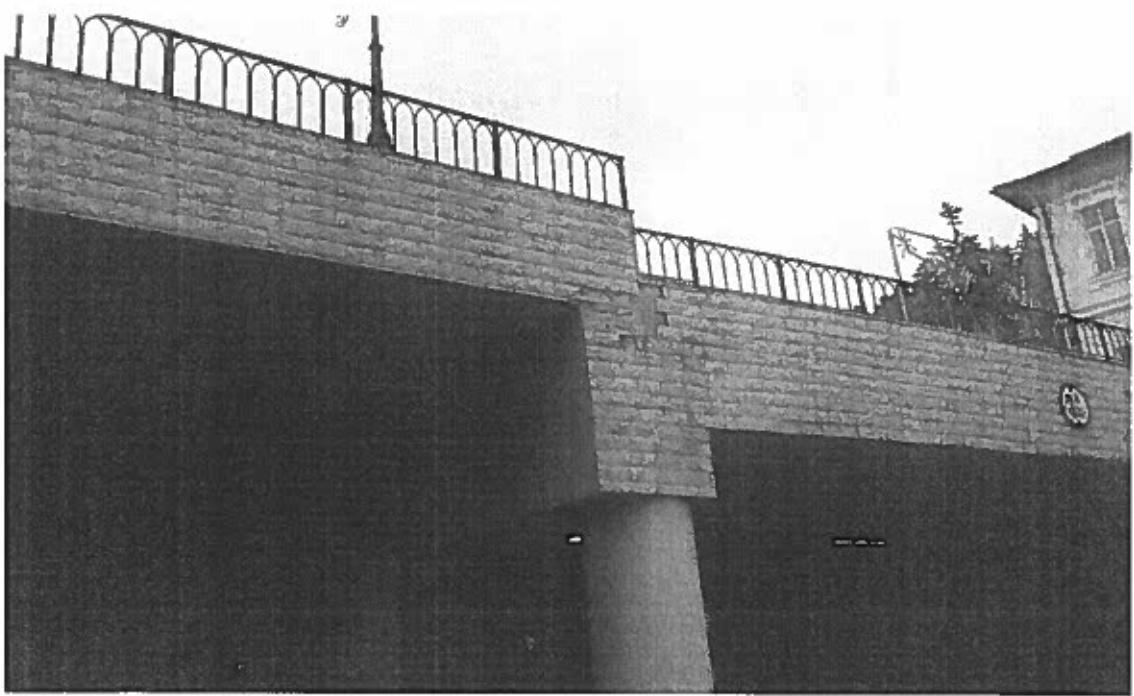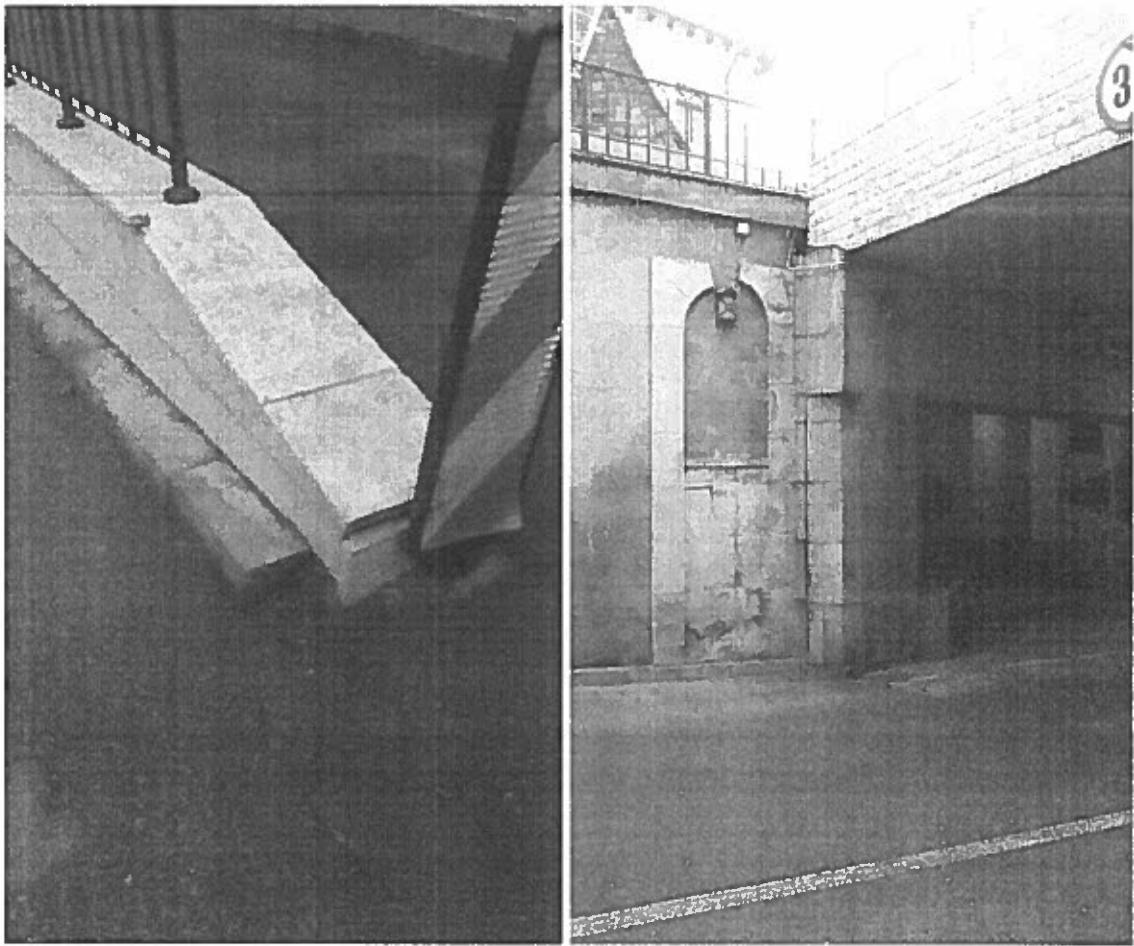

- **Injectari cu beton hidrofobizat**

Realizarea acestora va fi în zona sudica, către biserică. Motivul fiind infiltratiile din zona verde și din pluvialul ce debusează direct în spațiul verde.

Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin gologările și discontinuitățile peretelui sau boltii, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obținează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.


5. NIVEL 1 AL PARCARI SUBTERANE

- **Inlocuire pavele**

Dupa identificarea paveelor/zonelor de pavele degradate acestea se vor indeparta fizic(inclusiv adezivul, pana la planseul de beton). Datorita modului de prindere(sapa semi-uscata) este imposibila recuperarea lor. In consecinta trebuie achizitionate elemente identice cu cele existente. De asemenea se va utiliza si acelasi sistem de prindere.



Pentru evitarea tensiunilor cauzate de diferențele de temperatură și umiditate se va realiza un rost de dilatare, în conformitate cu prevederile producătorului.

Pe toată suprafața de intervenție se va realiza, înainte de pozarea sapei semi-uscate, o hidroizolație cu membrana. Aceasta se va racorda cu rigolele propuse. Suprafețele se vor impermeabiliza chimic.


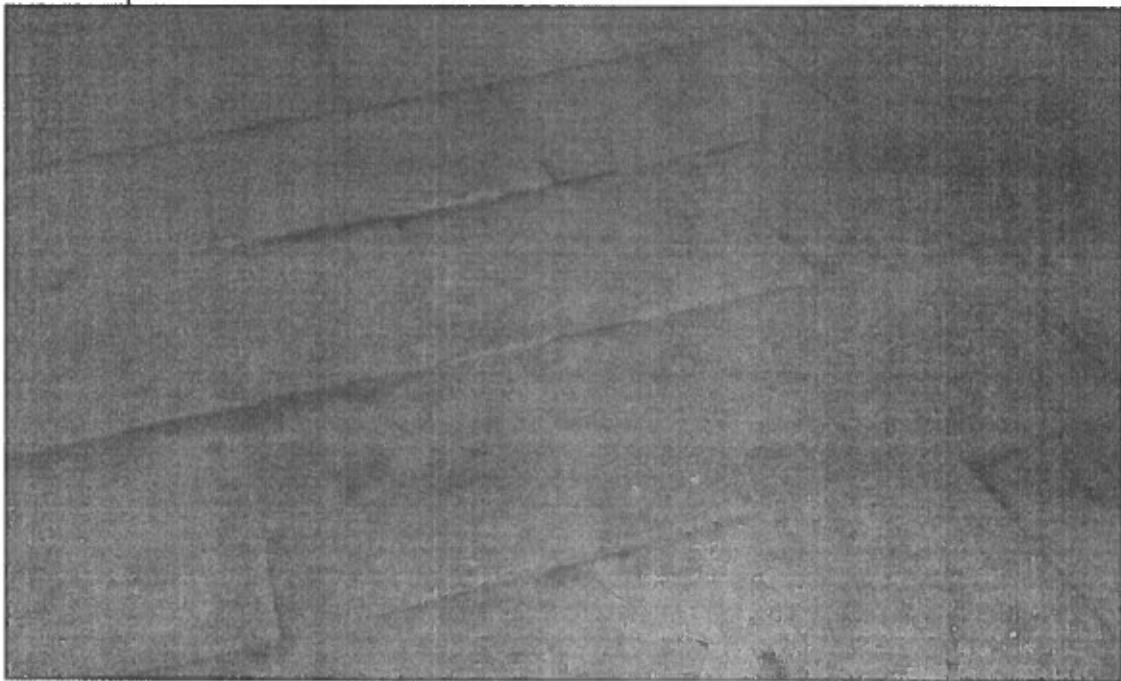




- **Inlocuire rigole si pavele, inclusiv hidroizolatii la tavane**

Dupa inlocuirea rigolelor si realizarea hidroizolatiilor, a tuturor lucrarilor necesare opririi infiltratiilor de pe platforma, se va proceda la curatarea, refacerea si impermeabilizarea zonelor de sub dala pietonala.

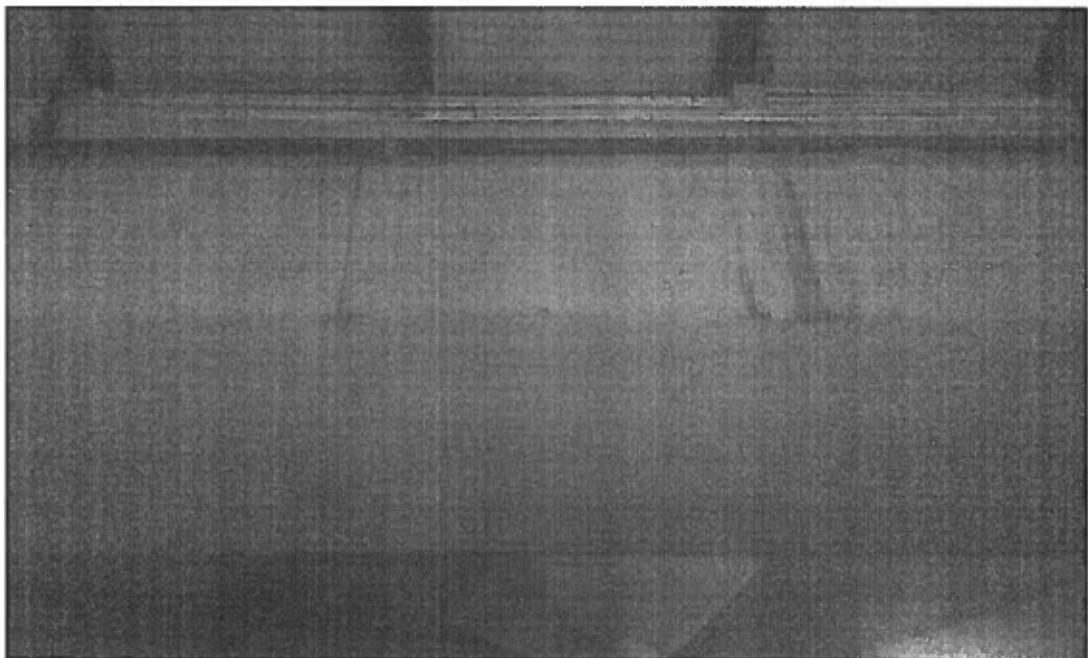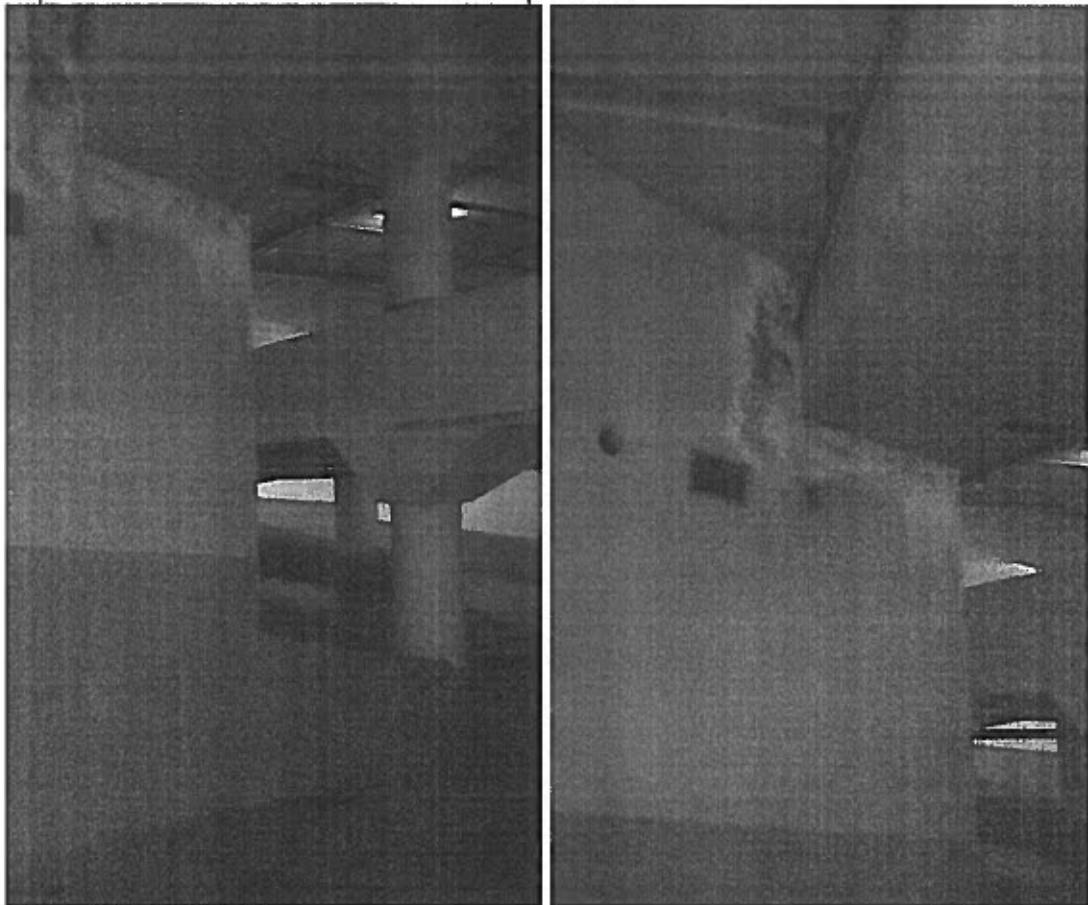

- **Reparatii la finisaje interioare, inlocuire elemente degradate(gips-carton)**
In cele doua grupuri sanitare, in camera de supraveghere si in zona utilajelor, exista infiltratii ce au generat degradari accentuate ale finisajelor interioare. Din acest motiv se impune indepartarea totala a zonelor afectate si reconstruirea lor, idem cu originalul. Acesasta operatiune va fi posibila doar dupa intreruperea infiltratiilor si indepartarea cauzei, nu doar a efectului.

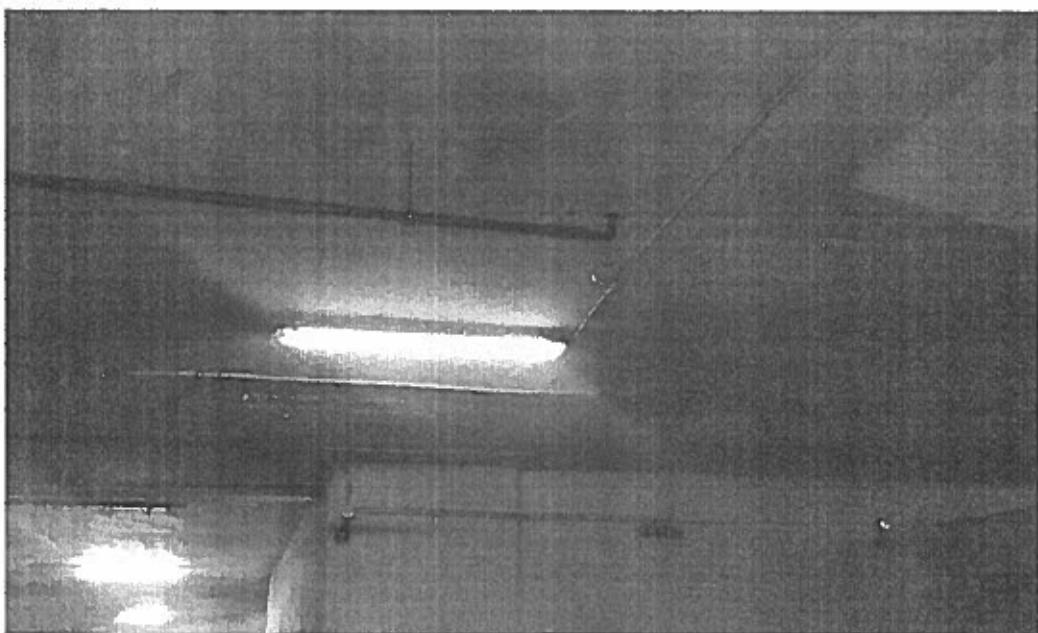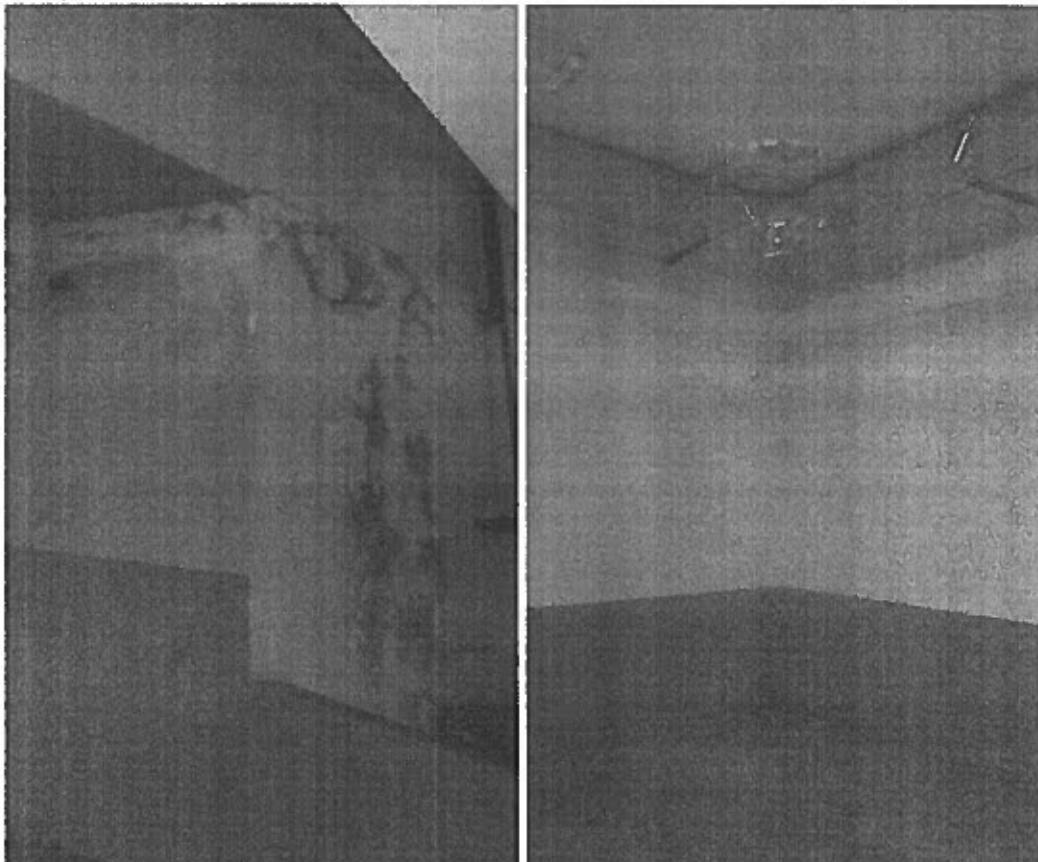

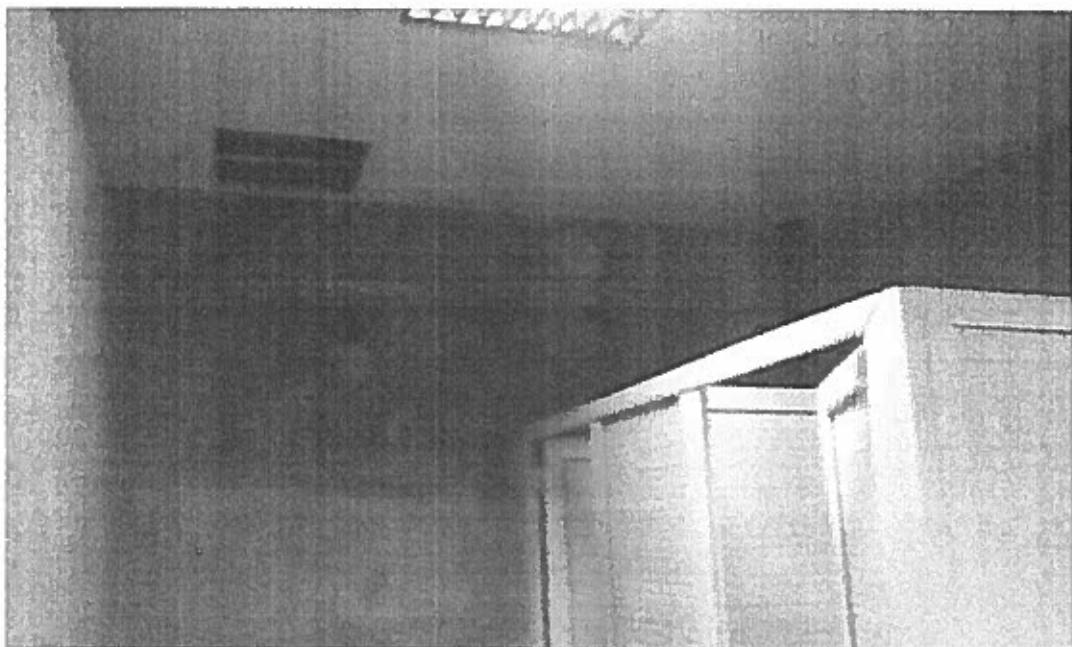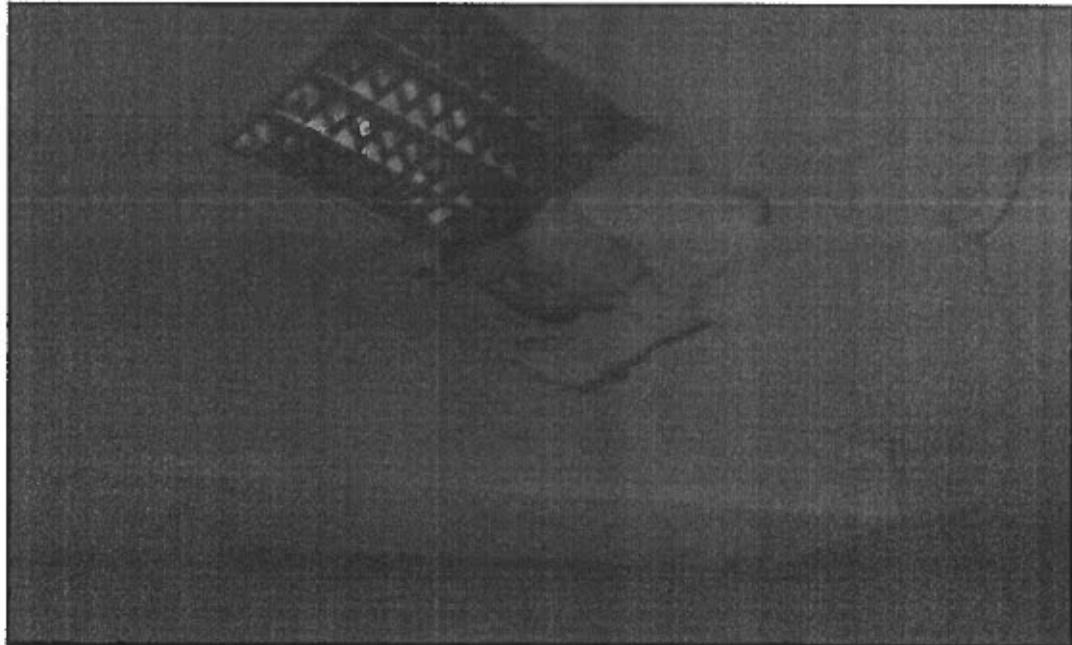

- **Inlocuire glafuri**

Actualele glafuri au suferit degradari, spargeri, desprinderi de pe parapeti. Din acest motiv se vor inlocui doar piesele degradate, precum si cele care se sparg in momentul desprinderii. O atentie deosebita se acorda racordului hidroizolatiei la atic. Suprafetele se vor impermeabiliza chimic.


- **Curatare pavele**

Conform planselor de arhitectura sunt zone de pavaj patate de diverse solutii. Pentru crearea imaginii favorabile de ansamblu, zonele afectate se vor curata chimic si impermeabiliza. In cazul in care apar degradari ale pavezelor, acestea se vor inlocui. Substantele ce se vor utiliza pentru curatare trebuie sa fie ecologice si sa nu afecteze fizico-chimic pavelele sau lespezile de piatra.

- **Reparatii scari exterioare, mai putin cele rulante**

Treptele scarilor exterioare sunt sparte si parcial desprinse, din acest motiv se vor inlocui elementele degradate si relipi cele desprinse, dar aflate in stare buna. Suprafetele afectate de umezeala, saruri, patate de diverse substante se vor curata chimic.

Suprafetele metalice aferente confectionilor(balustrade, parapeti) se vor revopsi cu vopsea de exterior pentru metal, culoare maro-inchis sau negru. Alegerea acesteia va fi in tonalitate cu ansamblul general.

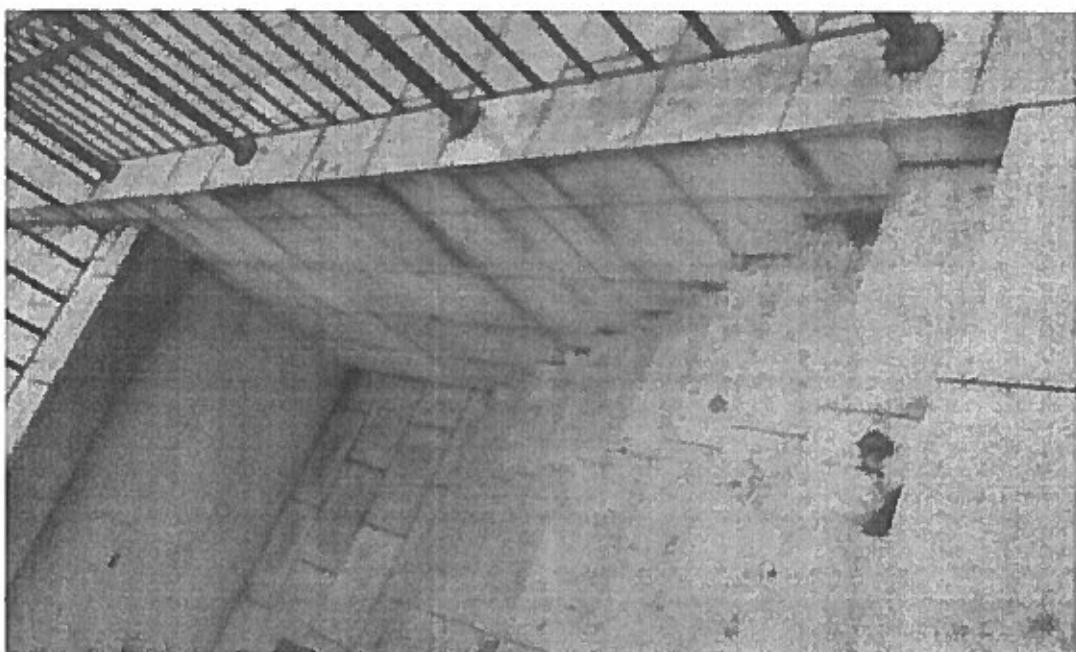

- **Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuirii placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare**

La casele scarilor si a lifturilor s-au constatat prezenta infiltratiilor, atat la nivelul cotei de intrare, cat sub aceasta. Cauzele fiind nerealizarea corecta a hidroizolatiei, precum si degradarea acesteia. Pentru a nu escava intreaga zona si a realiza un dren perimetral, se impune injectarea cu solutii hidrofobe a peretilor celor doua constructii. Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin goulurile și discontinuitățile peretelui sau bolții, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obturează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

Un alt element degradat este și invelitoare/luminatorul acestora. Se impune demontarea și înlocuirea totală cu material noi, dar respectând prevederile proiectului initial și a dispozitiilor de sănătate emise pe perioada desfasurării lucrărilor de construire.

De asemenea se impune si refacerea finisajelor interioare, tencuieli si gleturi pentru zonele afectate de umezeala si rezugravirea integral interioara si exterioara. Pentru incadrarea in sit, proiectantul initial a optat catre placare cu piatra naturala a fatedelor celor doua case ale scarilor. Se impune necesitatea de a rostui cu mortar hidrofobizat a intregii fatade. De asemenea se propune si tratarea pietrei cu substante hidrofobizante.

- **Inlocuire elemente de placare ai fatadelor**

Intru-cat s-au produs degradari si chiar desprinderi de elemente de fatada(placari cu piatra naturala si artificiala) se impune refacerea acestora. Ca metoda recomandata ut propunem : curatarea zonelor degradate, studierea cu atentie a posibilelor noi desprinderi, buceardarea suprafetelor, indepartarea resturilor de adeziv, amorsarea suprafetelor si pozarea placarilor idem cu originalul. Se va utiliza doar adezivul si procedura recomandata de producator.

- **Injectari cu beton hidrofobizat**

Realizarea acestora va fi in zona sudica, catre biserica. Motivul fiind infiltratiile din zona verde si din pluvialul ce debuseaza direct in spatiul verde.

Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau boltii, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obturează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

6. NIVEL 2 AL PARCARII SUBTERANE

- **Reparatii la pardoseli – fisuri**

La nivelul inferior al parcarii, s-au depistat fisuri in pardoseala, fiind generate cel mai probabil de tasari diferențiate.

Pentru rezolvarea acestui caz se impune indepartarea locala a pardoselii si a stratului support si refacerea acestuia, inclusiv armarea cu plasa sudata STNB Ø4x100x100mm.

De asemenea se recomanda realizarea unor rosturi in sapa de beton, pentru evitarea tensiunilor generate de diferențele de temperatura.



- **Tratare rosturi la nivelul pardoselii**

Rosturile necesare la pardoseala se vor trata cu substanțe elastice hidrofobe, prin umplerea lor, astfel încât să fie evitată colmatarea cu praf, pietris, pamant, etc.

- **Curatare pardoseli**


Pardoselile se vor curata chimic, manual sau mecanizat, utilizându-se substanțe ecologice

- **Reparatii la pereti, prin injectarea fisurilor**

Realizarea acestora va fi în zona sudica, către biserică. Motivul fiind infiltratiile din zona verde și din pluvialul ce debusează direct în spațiul verde.

Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratibilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau boltii, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obțurează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în

alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

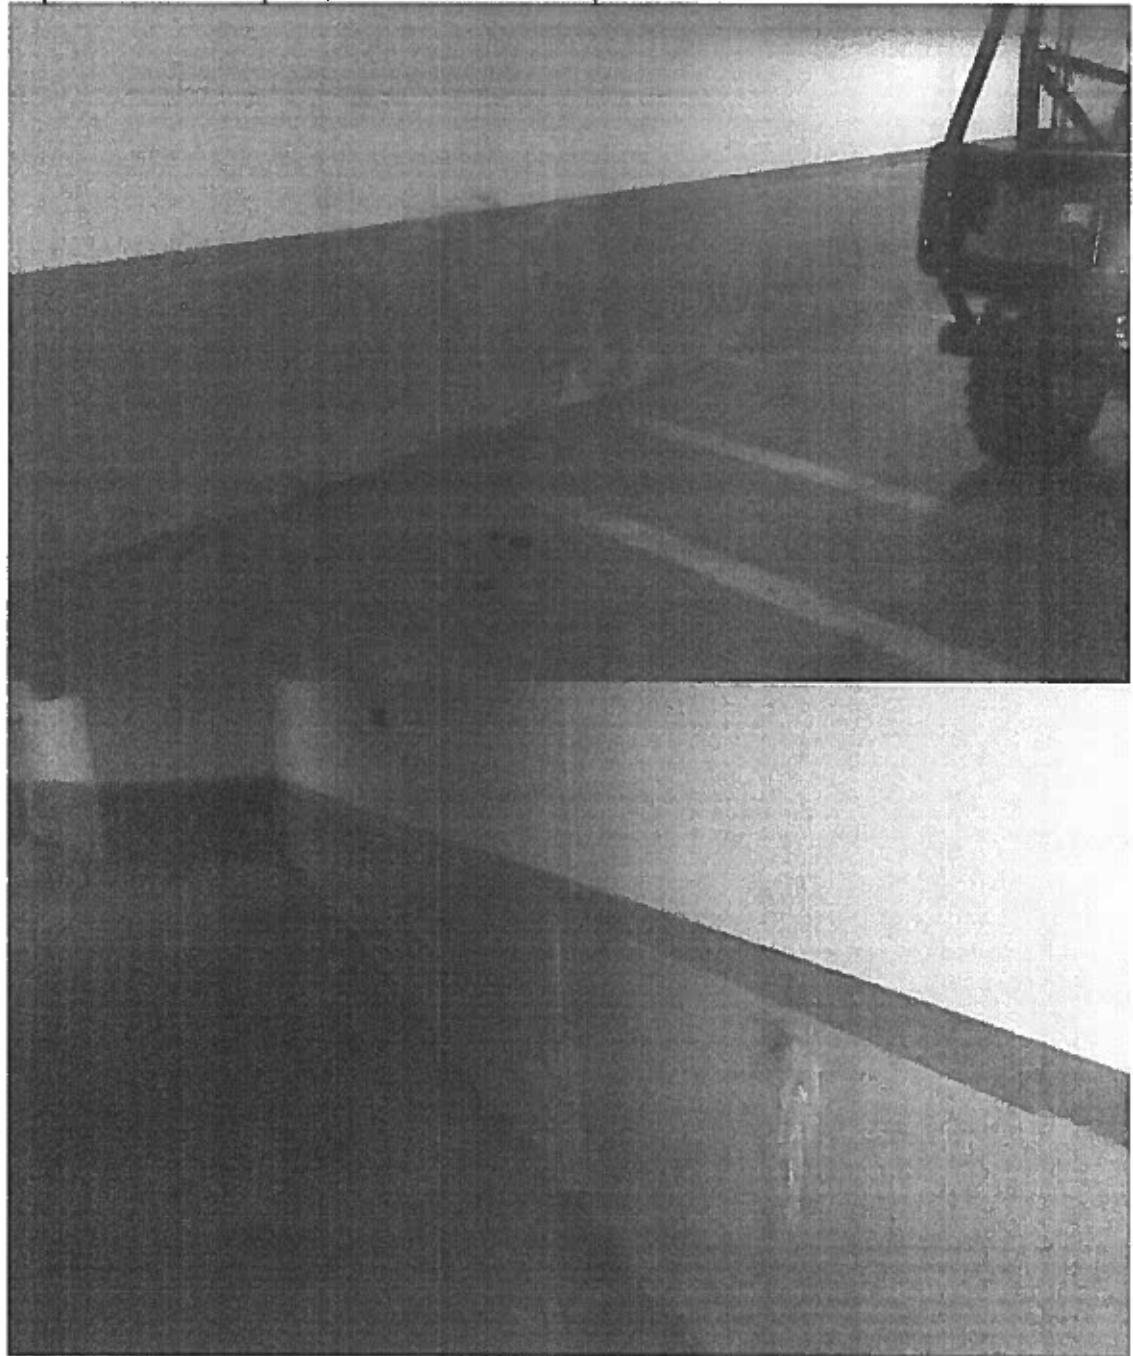

- **Lucrari de hidroizolatii prin injectari, reparatii finisaje, reparatii invelitori si iluminatoare, rostuiriri placaje de piatra la constructiile aferente celor doua lifturi si scari interioare**


La casele scarilor si a lifturilor s-au constatat prezenta infiltratiilor, atat la nivelul cotei de intrare, cat sub aceasta. Cauzele fiind nerealizarea corecta a hidroizolatiei, precum si degradarea acesteia. Pentru a nu escava intreaga zona si a realiza un dren perimetral, se impune injectarea cu solutii hidrofobe a peretilor celor doua constructii. Operațiunea în sine constă în introducerea, în volumul de piatră sau cărămidă, a pastei de ciment cu lucratilitate - sub presiune. Pasta, pătrunzând prin golurile și discontinuitățile peretelui sau bolții, realizează prin întărire o matrice de legătură nouă și calitativ superioară celei inițiale, matrice capabilă să restabilească

monolitismul (dat fiind caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor utilizate în prezent). Injectarea propriu-zisă se execută de jos în sus, pe fiecare perete ori boltă în parte; se injectează cu pastă de ciment prin ștuțuri (de exemplu) până când jetul de injectare va apărea în alt ștuț, care se obturează cu praf de ipsos. Se lucrează sub presiune de 2 ... 3 atm. În ștuțui se pune un dop de lemn, iar operațiunea continuă în alt ștuț; după terminarea injectării primare, operațiunea se va relua în ștuțurile unde, după eliminarea dopului, canalul nu este umplut suficient.

Un alt element degradat este și învelitoare/luminatorul acestora. Se impune demontarea și înlocuirea totală cu material nou, dar respectând prevederile proiectului initial și a dispozitiilor de sănătate emise pe perioada desfășurării lucrărilor de construire.

De asemenea se impune și refacerea finisajelor interioare, tencuieli și gleturi pentru zonele afectate de umezeala și rezugravirea integrală interioară și exterioară.

Pentru încadrarea în sit, proiectantul initial a optat către placare cu piatră naturală a fățadelor celor două case ale scărilor. Se impune necesitatea de a rostui cu mortar hidrofobizat a întregii fatade. De asemenea se propune și tratarea pietrei cu substanțe hidrofobizante.

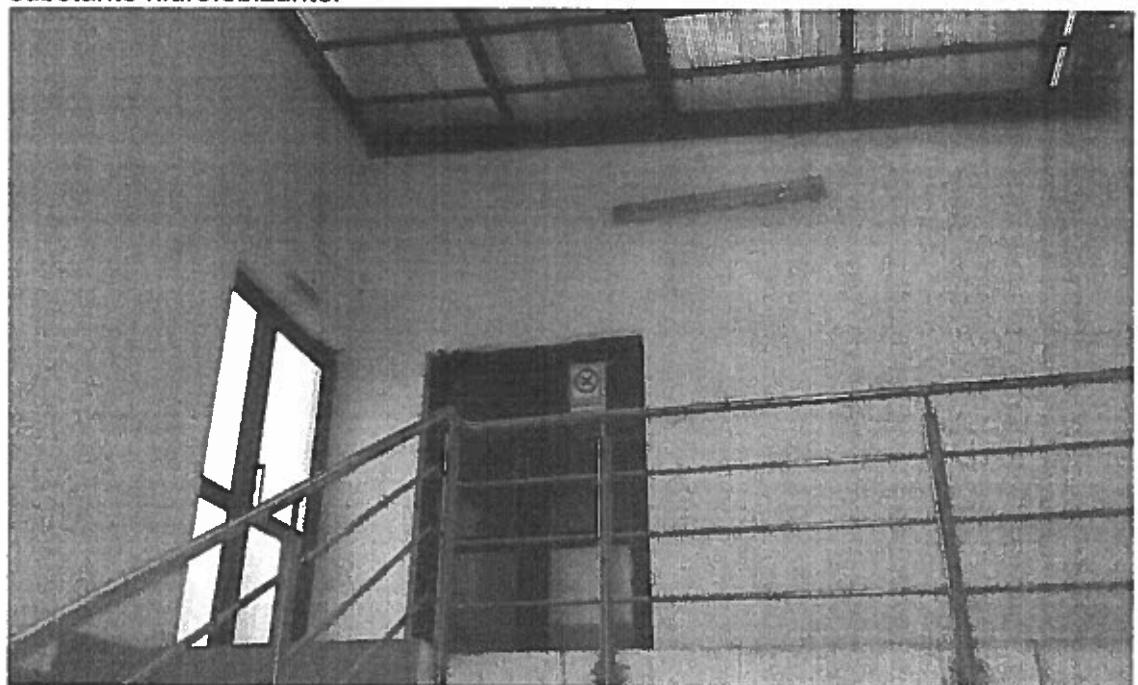

- **Inlocuire rigole la terasa, hidroizolatii si refacere finisaje, inclusiv racordurile retelei pluviale**

După înlocuirea rigolelor și realizarea hidroizolatiilor, a tuturor lucrărilor necesare opririi infiltratiilor de pe platformă, se va proceda la curătarea, refacerea și impermeabilizarea zonelor de sub dala pietonală.



IV. MASURI DE PROTECTIE

Masuri de preventie si stingere a incendiilor

Cladirea se incadreaza in gradul III rezistenta la foc.

- Numarul cailor de evacuare este de doua, aflate la parter
- Se recomanda beneficiarului cate 4 stingatoare portative cu spuma chimica pe nivel.
- Se va prevedea si un pichet de incendiu situat in zona din spate.
- Elementele din lemn(acoperis, sarpanta, etc.) se vor ignifuga

Masuri de protectie a mediului

- Obiectivul nu produce substante poluante, zgomot.

Masuri de protectie a spatiilor incalzite

- Peretii exteriori sunt din caramida
- Timplaria este din lemn stratificat cu geam termopan.

Masuri de protectie a muncii.

Pe tot timpul executiei lucrarilor de santier se vor respecta prevederile din urmatoarele legi si normative:

- Norme republicane de protectie a muncii aprobat de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr. 34./1975; 60/1975; 110/1977 si 39/1977.
- Norme republicane de protectia muncii (vol. I si II) elaborate de CPM Bucuresti.
- XXV - schele si esafodaje
- cap. XXVII - lucrari de prepararea mortarelor;
- cap. XXXVIII - lucrari de izolatii;
- cap. XXXIX - lucrari de finisaje

Executantul are obligatia de a lua toate masurile suplimentare necesare, pentru ca toate lucrarile de santier se executa in cea mai deplina siguranta.

Proiectul a fost elaborat cu respectarea următoarelor legi și norme:

- Normele metodologice la Legea 319 / 2006;
- Legea 307/2006
- Ord.163/2007
- HGR 300/2006
- Legea 265/2006 pt. aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului.
- Instrucțiuni proprii de securitate și sănătatea protecției muncii;
- Hotărârea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și / sau de sănătate la locul de muncă;
- Prevederile Dec. 70/1975;
- Normativul I 20/1995, etc.

Beneficiarul va folosi pentru executie, întreținere și exploatare, personal calificat și

instruit din punct de vedere a securității și sănătății în muncă și P.S.I.

V. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare si modernizare va fi de 6 luni de zile.

ACTIVITATE / LUNA	1	2	3	4	5	6
LUCRARI DE STRUCTURA	x					
LUCRARI DE ARHITECTURA	x	x	x	x	x	x
INSTALATII SANITARE		x				
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE						x

VI. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Costul estimativ este stabilit prin Devizul General elaborat conform HG 28/2008
Devizul General și devizele financiare si se anexeaza la prezența documentatiei.

Nota:

Lucrarile de hidroizolatie se vor executa in perioada optima de executie pentru acest tip de lucrari, adica intre 15 martie si 15 octombrie.

Intru-cat lucrarile sunt doar la nivelul finisajelor, nefiind structurale, proiectul nu necesita a fi verificat.

ARH. DIACONESCU IULIAN




DETALII MONTARE PAVAJE:


Pentru a realiza o suprafata armonioasa trebuie sa utilizati dale din paleti diferiti.

1. Montati materialul numai dupa ce l-ati verificat vizual.
2. Dalele taiate trebuie spalate dupa taiere (pentru indepartarea prafului de ciment).
3. Nu montati niciodata dalele fara rosturi intre ele (ruperi ale marginilor).
4. Recomandam montarea placilor la temperaturi cuprinse intre 5°C si 25°C.
Ploaia trebuie evitata!

I. Montare pe strat de piatra concasata sau nisip

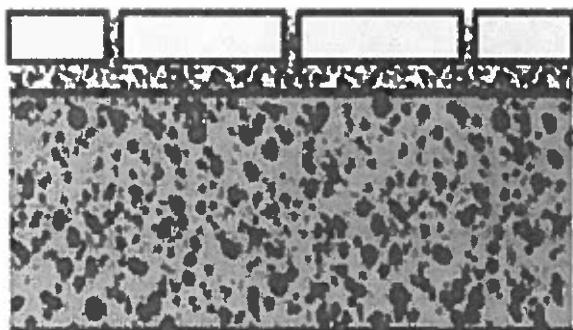

II. Montare pe strat-suport de beton

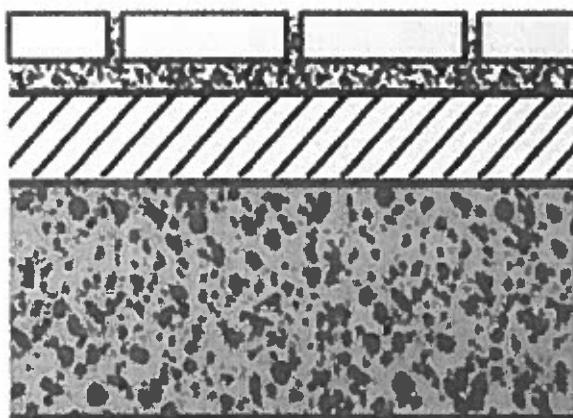

- Dale, rost 3 – 5 mm
 - Piatra concasata (2 – 4 mm)sau nisip
 - Strat de protectie la inghet, bine compactat


 - Dale, rost 3 – 5 mm
 - Mortar uscat 3 – 5 cm prefabricat sau mortar pentru fixare strat mediu.
 - Strat-suport 10 – 12 cm de beton C12/15 armat- Strat de protectie la inghet, bine compactat
-

1. Excavati la adancimea de inghet. Realizati pantele.
2. Asezati materialul pentru stratul de protectie la inghet in pozitia adevarata si compactati cu vibratorul. Realizati inaltimea stratului de pamant fin cu o abatere de numai $\pm 2\%$! Realizati pantele.

3. Imprastiat piatra concasata sau nisipul 2 – 4 mm in golurile dintre tevile de formare pozitionate si realizati conturul cu bare din aluminiu.
4. Montati dalele cu mana sau vinciul de dale
5. Aliniati rosturile cu ajutorul unei sfori sau a distantierelor.
6. Respectati latimea minima a rosturilor de 3 mm! Umpleti rosturile cu nisipul pentru rosturi adevarat!

1. Excavati la adancimea de inghet. Realizati pantele.
2. Asezati materialul pentru stratul de protectie la inghet in pozitia adevarata si compactati cu vibratorul. Realizati inaltimea stratului de pamant fin cu o abatere de numai $\pm 2\%$! Realizati pantele.
3. Montati dalele din beton C12/15 cu o grosime de 10 – 12 cm. Realizati armatura din grilaje de otel de constructie la nivelul inferior.
4. Realizati panta transversala de 1,5 – 3%. 3 – 5 cm mortar uscat prefabricat (beton concasat) care este amestecat din fabrica, rupe capilaritatea si este permeabil la apa.
5. Respectati latimea minima a rosturilor de 5 mm!
6. O alta posibilitate: lipiti dalele direct pe placa de beton deja intarita cu ajutorul mortarului pentru fixare.
7. Umpleti rosturile cu slamurile pentru rosturi adevarate.
8. Nu montati dalele la o temperatura sub $+5^{\circ}\text{C}$.


Textura Travertin Antichizat	Contine 12 piese (1,48 m ²) 4 piese — 20x20x3 cm (Lxlxi) 2 piese — 20x40x3 cm (Lxlxi) 4 piese — 40x40x3 cm (Lxlxi) 2 piese — 60x40x3 cm (Lxlxi)	70 kg / m ² .	Alb, Beige, Smoke, Noche
---------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

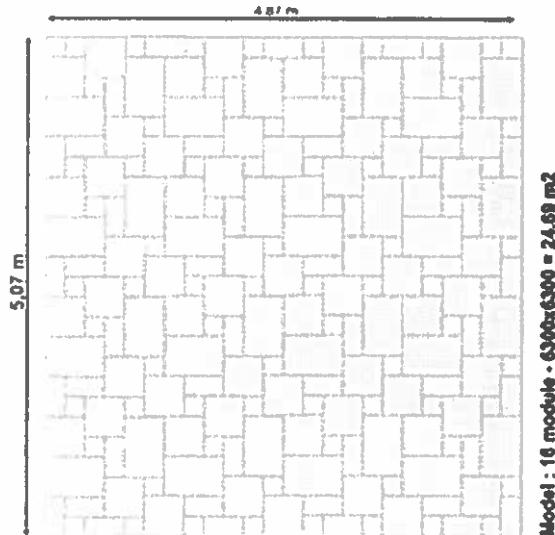

Model : 16 module · 6300x6300 = 24,69 m²

1 modul este compus din:
2 piese - 40,6 x 61 = 0,495 m²
4 piese - 40,6 x 40,6 = 0,659 m²
2 piese - 40,6 x 20,3 = 0,164 m²
4 piese - 20,3 x 20,3 = 0,164 m²

TOTAL = 1,482 m²

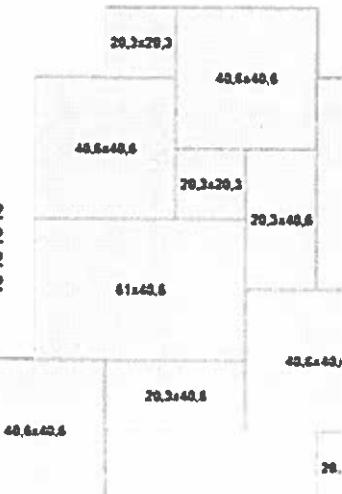

Beneficiarul: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Proiectantul: PRO-ARC I.D. SRL Piatra Neamt

Obiectivul: REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR 18517/03 05 2011, STR. STEFAN CEL MARE, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT

Obiectul: CURTEA DOMNEASCA

Dezvul: LUCRARII DE REPARATII PASAJ - DALA PIETONALA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB35B %	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din pavele) - cu recuperare 10% din pavele	mp	450,00		
2	RpDB35A %	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din pavele)	mp	350,00		
3	RCSE42A %[1]	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticuri, incl. a straturilor de protectie si a straturilor-suptor la terase sau peretii verticali ai subsolurilor incl. termoizolatia din BCA sau placi vata	mp	450,00		
4	RCSE35A %	Izolatii hidrofuge la terase sau acoperisuri, executate cu membrane (foi) cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, in 2 straturi	mp	600,00		
4.1	2601172	Membrana hidroizolatie poliester gros 3 mm rezistenta la -20 grade	mp	690,00		
4.2	20047176	Membrana hidroizolatie poliester gros 4 mm rezistenta la -20 grade	mp	690,00		
4.3	Material	Amorsa bituminoasa	kg	210,00		
5	RpDB02E %	Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele normale asezate pe mortar de ciment - grosime sapa = 6-8 cm	mp	450,00		
5.1	20000082	Mortar sapa de ciment	mc	36,00		
6	RpDB06C %	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din: pavele normale cal. I;	mp	450,00		
6.1	2101168	Mortar pentru rosturi	kg	900,00		
7	RpDB02D %	Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele normale asezate pe nisip;	mp	350,00		
8	RCSM33G %	Demontarea placajelor: din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	30,00		
9	RCSM15A %	Elem. liniare drepte, din marmura, travertin sau piatra, simple, profilate sau sculptate: glafuri cu lat. < 30 cm, mont. si fixate pe perete cu mortar M 100 T	m	30,00		
9.1	2802153	Glafuri din material compozit 60x30x4 cm	m	30,60		
10	RpDB35A %	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie);	mp	105,00		
11	RpDB02G %	Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: placi din piatra naturala asezate pe nisip;	mp	105,00		
12	267012220 2209	PLACI DIN PIATRA NATURALA	mp	25,00		
13	RpDB38B %	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei, trotuar sau fundatii de drumuri;	mc	13,00		
14	RpDB31A %	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum: pana la 0,02 mc/buc inclusiv;	buc	140,00		
15	RCSB02E %	Beton tumat in cofrare, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitata, la ziduri de subsol, parapete, masive, la cladiri existente prep. cu beton, pe sant. si tumare cu mijl. clasice beton marfa procurat din statii si tumat cu mijl. clasice	mc	13,00		
15.1	2100898	Beton de ciment clasa C 16/20	mc	13,32		
16	RCSI30A%	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade cu chituri sau masticuri polimerice	m	322,00		
16.1	6102820	Chit de lipire si etansare	kg	80,50		
17	RCSA01A	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, cu latimea < 1,00 m	mc	6,24		

	%	si max.1,50 m adancime,cu taluz vertical,pt.gropi poligonale de fundatii, santuri,canale etc.,exec.in cant. < 20 mc la un punct de lucru cu maluri nespriințite				
18	RCSJ37A %	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite, la pereti sau tavane	mp	72,00		
19	RCSJ12A %	Operatii de Tencuieli interioare si exterioare, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereti din beton sau din caramida cu suprafete plane	mp	72,00		
20	RCSB28E %	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, cu grosimi peste 15 cm	mc	3,00		
21	RCSJ05A %	Operatii de Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, drisuite, executate la pereti si stalpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprij si mortar de var-ciment marca 10-T pentru grund si stratul vizibil	mp	700,00		
22	RCSJ36D %[1]	Finisaje interioare superioare la pereti, executate cu glet de ipsos in spatii mari (GIPAC)	mp	760,00		
23	RCSR08A %	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in doua straturi pe tencuieli existente	mp	700,00		
23.1	LC 68	Var lavabil	kg	315,00		
24	RCSM33B %	Demontarea placajelor: din marmura, piatra, granit sau similar	mp	20,00		
25	RCSE12B %	Strat-suport (de egalizare) sau sapa de protectie pt.hidroizol.,exec.la reparatii terase,balcoane, cu mortar ciment M-100 T,gros.= 3,5-4 cm,armat cu plasa sarma neagra de 2,5 mm, cu ochiuri de 30/30 mm, aplicat la scafe	mp	20,00		
26	RCSM10A %	Placaj marmura,travertin,piatra,placi supr.plane,la pereti,stalpi,fixate cu crampoane otel si mort.cim.M 100-T cu var,gros.= 3 cm,rost.cu mort.cim.alb si praf marmura,travertin,piatra,pt placi < 0,2 mp/buc din granit,marmura,travertin,gros.< 5 cm	mp	20,00		
26.1	2202274	Placa piatra artificiala	mp	20,40		
27	RCSM33C %	Demontarea placajelor: din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contrarepte	m	40,00		
28	CH12A+	Montarea treptelor si contrareptelor din marmura, fixate pe sapa cu adeziv, la scari din beton gata executate, la cladiri nerezidentiale	m	40,00		
28.1	2802878	Treapta granit	m	42,80		
29	RCSI33A%	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS,PVC policarbonat sau polimetacrilat, luminatoare tip CUPOLETA din PAS metalic pe rebord sau in campul invelitorii placi ondulate sau cutate tip PAS,PVC, policarbonat sau polimetacrilat	mp	60,00		
29.1	Material	Profile de inchidere	m	240,00		
29.2	6719215	Placa policarbonat alveolar 2100x6000 10 mm grosime	mp	72,00		
29.3	Material	Chit de elansare	kg	30,00		
30	RPCB15A1	Injectarea fisurilor pana la 3mm deschidere cu rasini epoxidice pe adinccime 15cm in diafragme	m	53,00		
31	RCSO56C %	Demontari: captusei din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, etc.	mp	60,00		
32	CQ17A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metallic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	60,00		
32.1	20010045	Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	60,60		
33	RCSR08A %	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in doua straturi pe tencuieli existente	mp	60,00		
33.1	LC 68	Var lavabil	kg	27,00		
34	CN15B1	asim: Impermeabilizarea suprafetelor cu silicat de sodiu sau similar	mp	200,00		
35	RCSR23A %	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice: doua straturi de vopsea	mp	150,00		
36	RCSU09C %	Transporturi cu mijloace manuale: prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	to	70,00		
37	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv ;	mp	500,00		
38	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	90,00		
39	AUT1303A 1	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	300,00		

40	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	75,00		
----	---------------	---	------	-------	--	--

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

PROIECTANT,
arh. IULIAN DIACONESCU



Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro.

Beneficiarul: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Proiectantul: PRO-ARC I.D. SRL Piatra Neamt

Obiectivul: REMEDIEREA A DEFICIENTELOR CONSTATATE LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR 18517/03 05 2011, STR. STEFAN CEL MARE, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT

Obiectul: CURTEA DOMNEASCA

Devizul: ORGANIZARE DE SANTIER

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	M1A01B1[1]	asimilat: Montare baraaca metalica = 1 buc	tona	2,70		
2	TRB22D3F	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 4,001-5,000	tona	2,70		
3	AUT1142[1]	Ora pentru utilizare container birou	ora	1 400,00		
4	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	7,00		
5	CL23C#	asimilat: Montare panou de prezentare	buc	1,00		
5.1	3270616	Panou de prezentare	buc	1,00		
6	CO07B1[1]	asimilat: Montare imprejmuire panouri de protectie provizorii	m	96,00		
7	M1A01B1[1]	asimilat: Demontare baraaca metalica = 1 buc	tona	2,70		
8	TRB22D3F	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 4,001-5,000	tona	2,70		
9	RPCS20C#	Imprejmuiri: demontare imprejmuiri	m	96,00		
10	TRB22D3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina = 1,001-2,000	tona	1,16		
11	TRB05B25	Transportul materialelor prin portul direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	5,50		
12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	5,50		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

PROIECTANT,
arh. IULIAN DIACONESCU

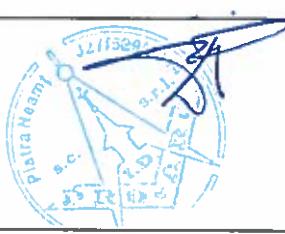

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.windocdeviz.ro.

Beneficiarul: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Proiectantul: PRO-ARC I.D. SRL Piatra Neamt

Obiectivul: REMEDIERE A DEFICIENTELOR CONSTATATE LA LUCRARILE EXECUTATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI NR 18517/03 05 2011, STR. STEFAN CEL MARE, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	CURTEA DOMNEASCA		
1.1	LUCRARII DE REPARATII PASAJ - DALA PIETONALA		
1.2	ORGANIZARE DE SANTIER		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

PROIECTANT,
arh. IULIAN DIACONESCU



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.windocdeviz.ro.